



改善箇所説明図

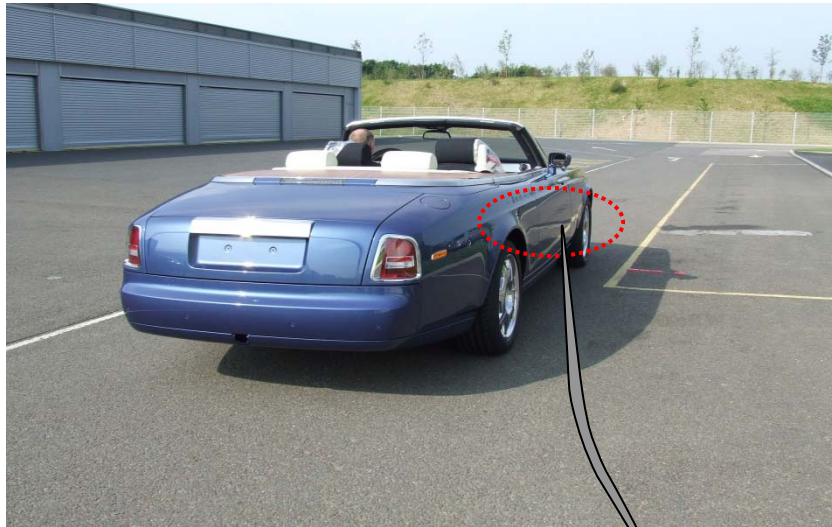

アクセルペダルモジュール

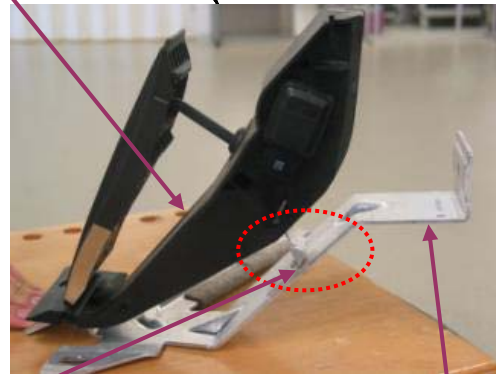

取り付けブラケット

基準不適合発生箇所

アクセルペダルモジュールの取り付けブラケットにおいて、当該モジュールを組み付けるためのフックの強度が不足しているため、アクセルペダルを強く踏み込むと当該フックが変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると当該モジュールのペダル部分に捻じれが生じ、アクセルペダルを最大まで踏み込んだ場合、アクセルペダルが戻らなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、取り付けブラケットを対策品と交換する。

識別：作業完了車には、前左ストラット タワー上部へ、黄色ペイントマークを塗布する。

註) は交換部品を示す。