


改善箇所説明図

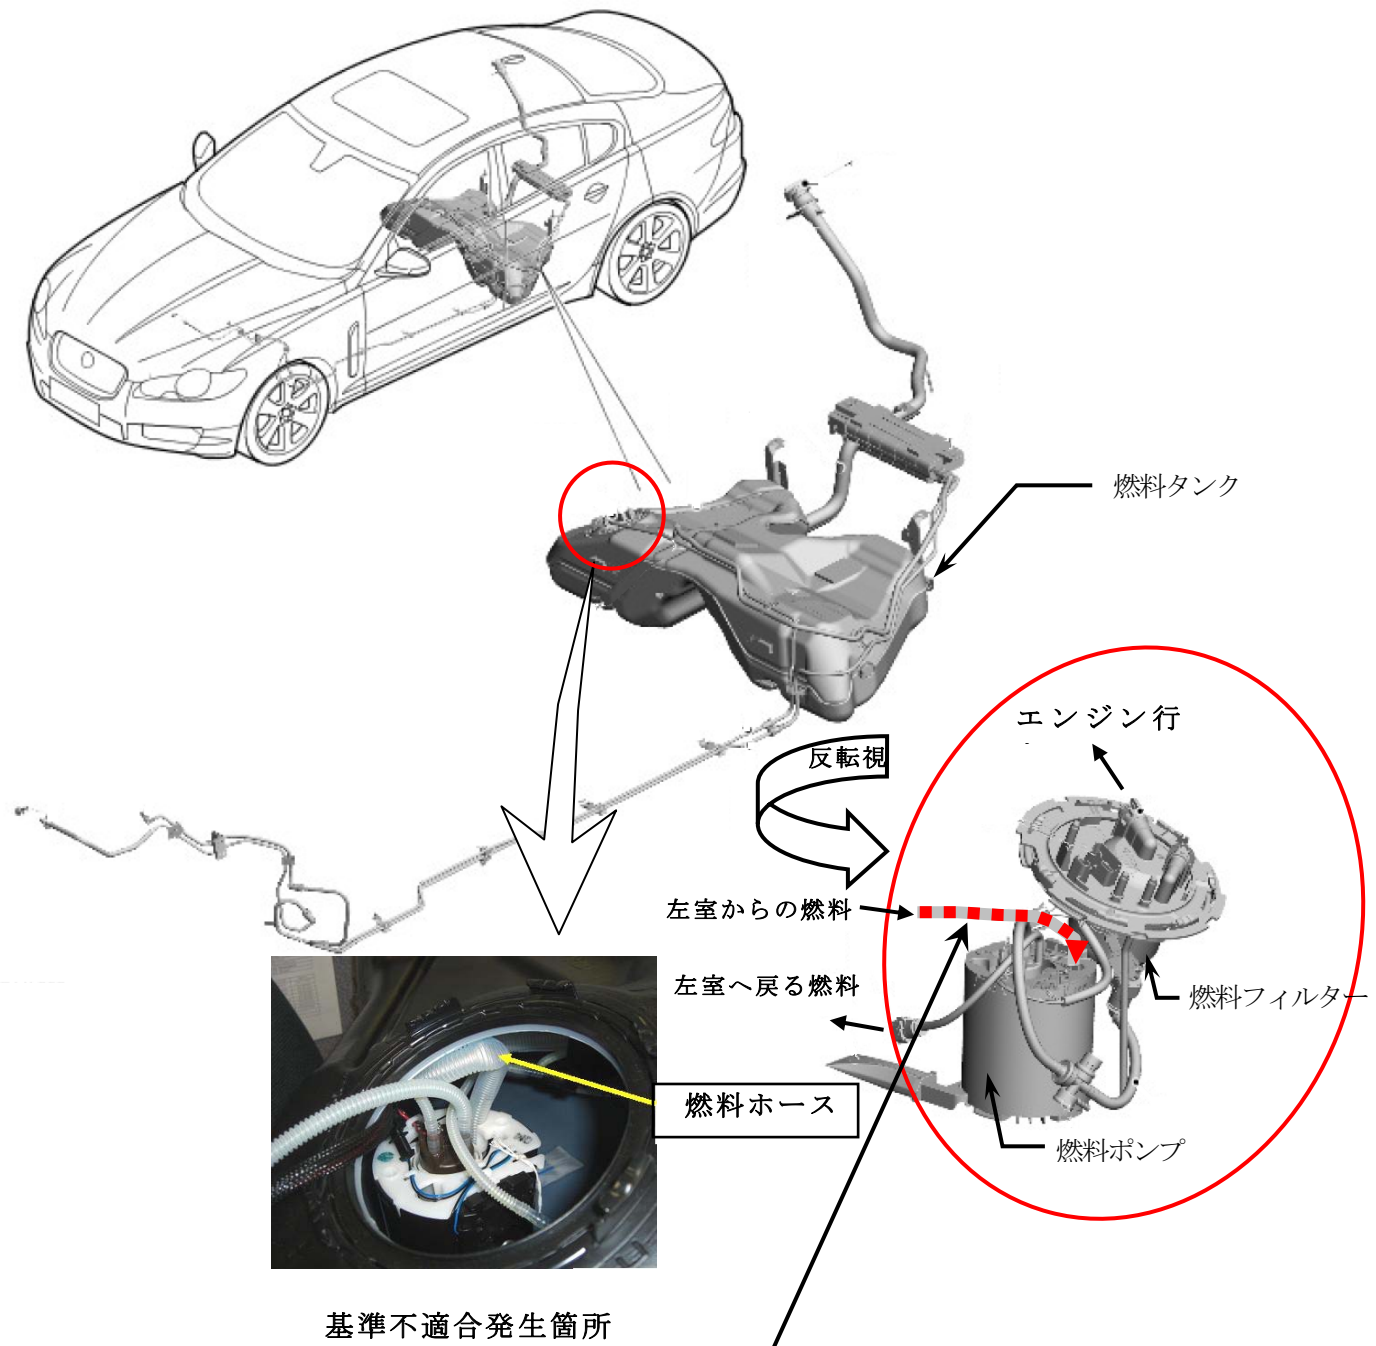

燃料ポンプと燃料タンク左室を繋ぐ燃料ホースにおいて、当該ホースが長すぎるため、当該ポンプを燃料タンクに組付けた際に、ホースが折れることがある。そのため、燃料タンク右室に燃料が送られなくなり、燃料タンク右室内の燃料が無くなると、燃料の供給が出来ず、エンストし、再始動できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースの余剰を切除し、修正する。

識別：トランク内のバッテリーブラケット取付けボルトに白ペイントを塗布する。

注： は修正部品を示す。