


改善箇所説明図

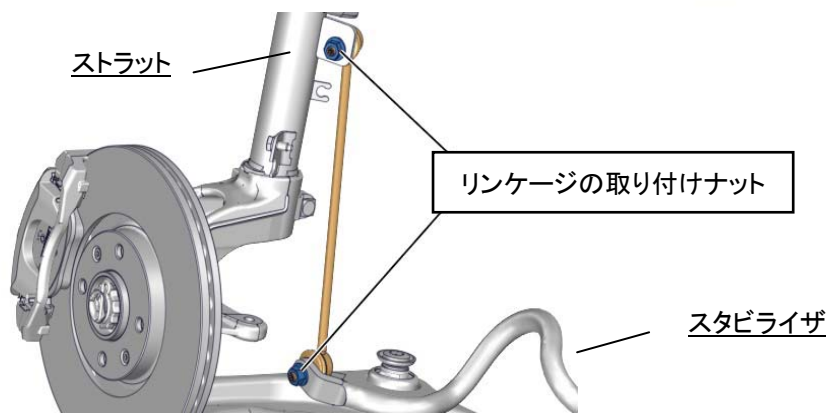

保安基準不適合箇所

フロントサスペンションのスタビライザとストラットを接続しているリンケージの取り付けナットにおいて、誤品を組み付けたものがある。そのため、走行中の振動により当該ナットが緩み、異音が発生し、最悪の場合、リンケージが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リンケージの取り付けナットを確認し、誤品の場合には、取り付けナットを正規品と交換して規定のトルクで締め付ける。



先端部の 2 箇所、緩み止めのための、かしめ加工されているのが正規な仕様の取り付けナットです。



識別表示

締め付け後、取り付けナット頭部に黄色のペイントをする。

注： 内は改善対象部品を示す。