

改善箇所説明図




ステアリング角度検出センサー



不具合発生箇所

ステアリングシャフト

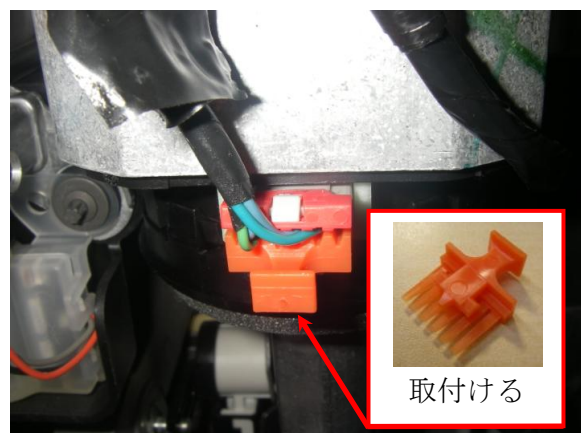

取付ける

改善後

内は、該当対策部品を示す。

基準不適合発生箇所

車両安定性制御装置において、ステアリング角度検出センサーのコネクタ配線の固定が不適切なため、ステアリングの位置調整を行った際に、当該コネクタ配線が引っ張られることがある。そのため、当該コネクタが接触不良を起こし、最悪の場合、走行中に車両安定性制御装置が誤作動して、一時的にブレーキがかかるおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、ステアリング角度検出センサーコネクタ配線を点検の上、対象となるものはコネクタにクリップを取り付ける。

＜識別方法＞

左フロントショックアブソーバ取り付け部分に白色ペイントを塗布する。