


改善箇所説明図

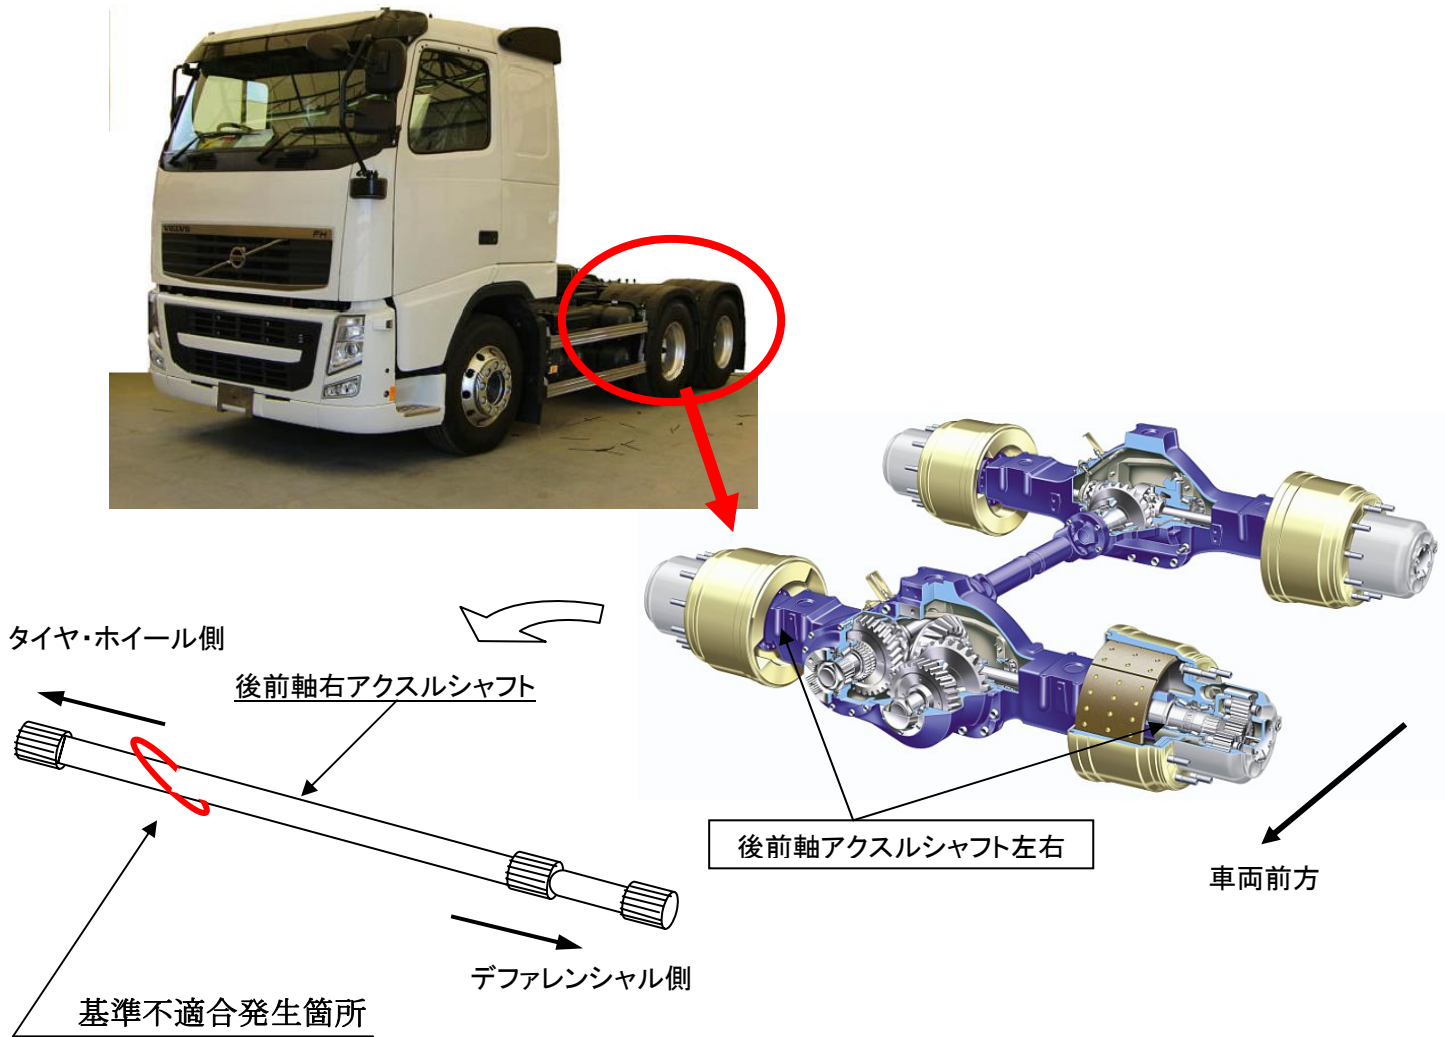

大型トラクタ（後2軸駆動）の後前軸において、アクスルシャフトの熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該シャフトが折損し、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、後前軸アクスルシャフトの製造ロット番号を点検し、該当するものは良品と交換する。

不良品判別方法

当該アクスルシャフト側面に打刻されている製造ロット番号にて確認する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：ハブリダクションのカバープレート部に、白または黄色ペイントを塗布する。

