



改善箇所説明図

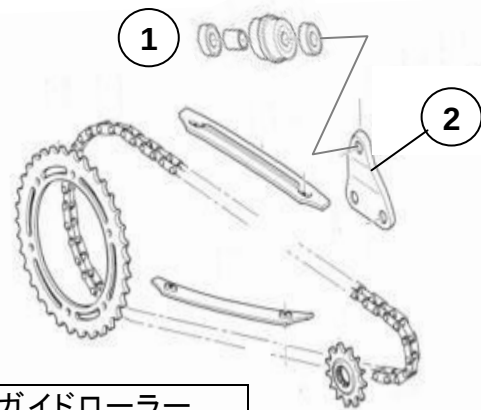

G650X Moto

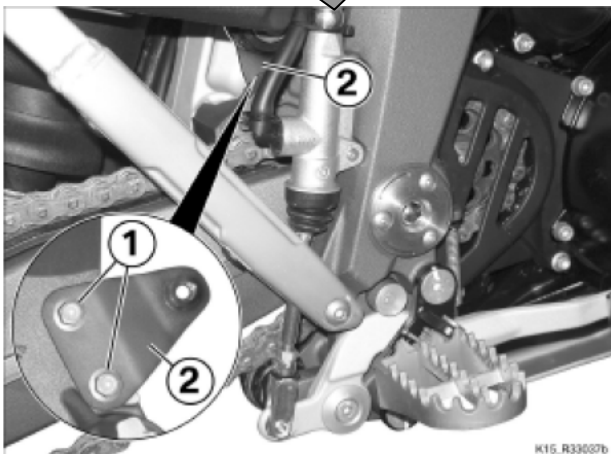

- | | |
|---|---------|
| ① | ガイドローラー |
| ② | ブラケット |

基準不適合発生箇所

駆動チェーン上部のガイドローラー固定ブラケットの強度が不足しているため、車体が最大に沈み込んだ場合に当該ブラケットが破損することがある。そのため、破損したブラケットおよび上部ローラーが脱落し、最悪の場合、破損したブラケットの破片がチェーンとスプロケットの間に挟まり、リアスプロケットが損傷する、又はリアホイールがロックするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、固定ブラケットを対策品と交換するとともに、付随するガイドローラーを新品と交換する。

注： は交換部品を示す

識 別

ブラケット固定部に白色のペイントを塗布する (図示とおり)

