


改善箇所説明図①

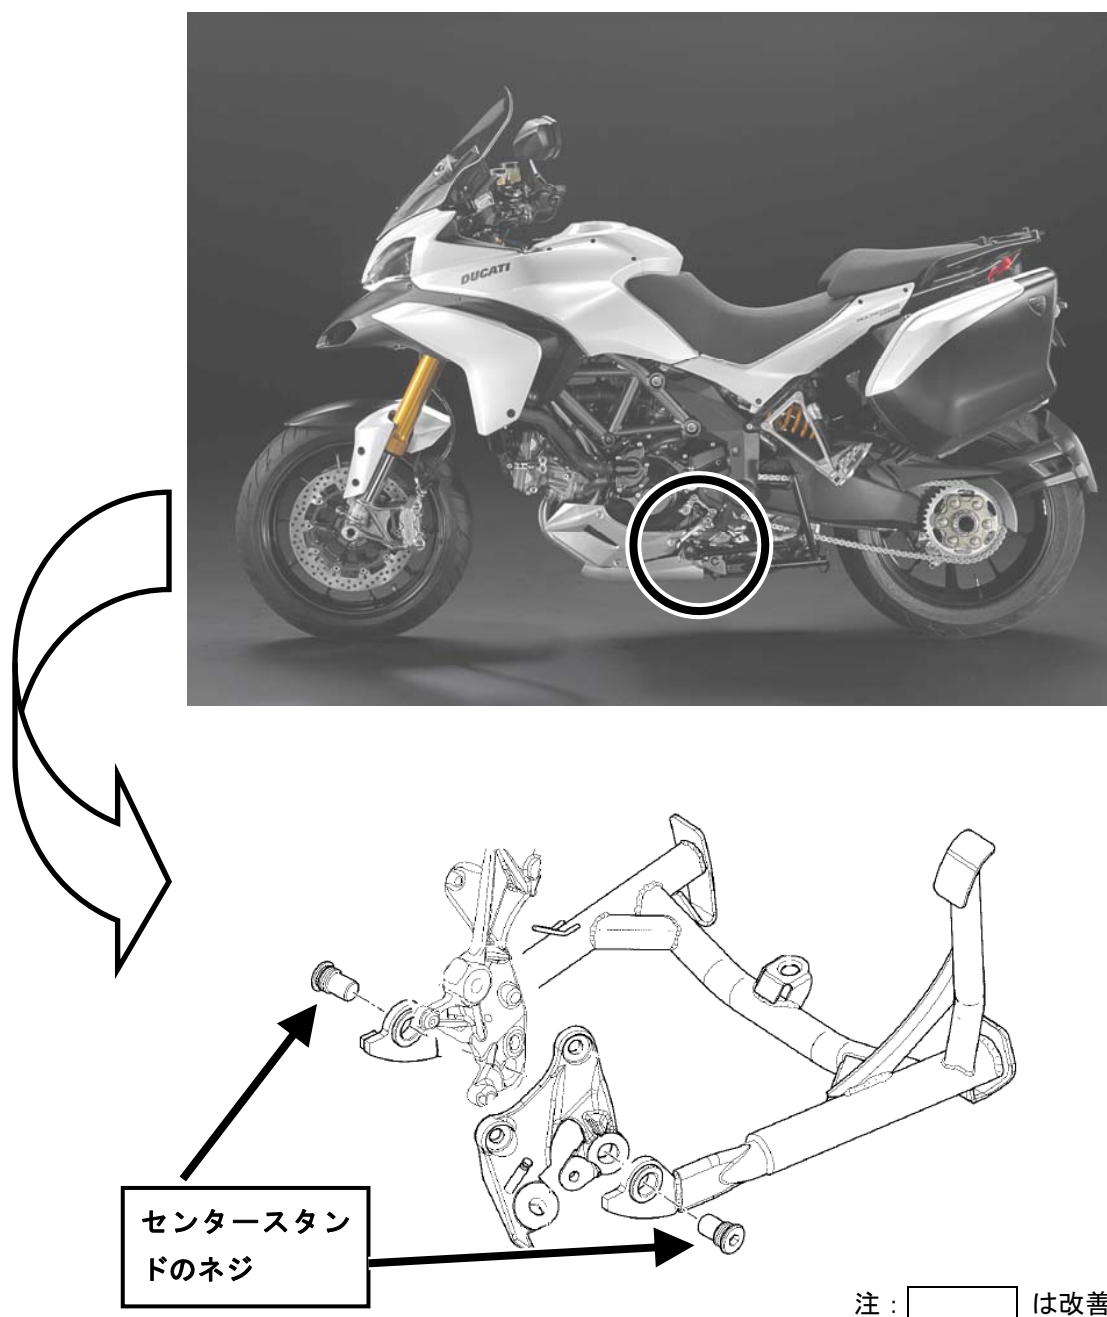

基準不適合発生箇所



センタースタンドを取り付けている左右のネジに緩み止めがなされていないため、当該ネジが振動により外れる場合がある。このため、最悪の場合、センタースタンドが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ネジにゆるみ止め用接着剤を塗布し規定トルクで締めなおす

識別： センタースタンド部に、緑色のフェルトペンを塗布する。

改善箇所説明図②

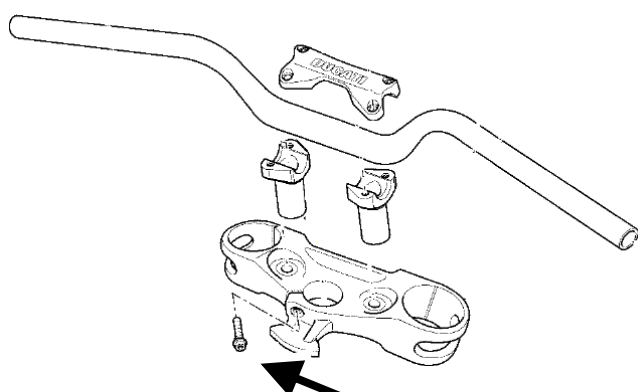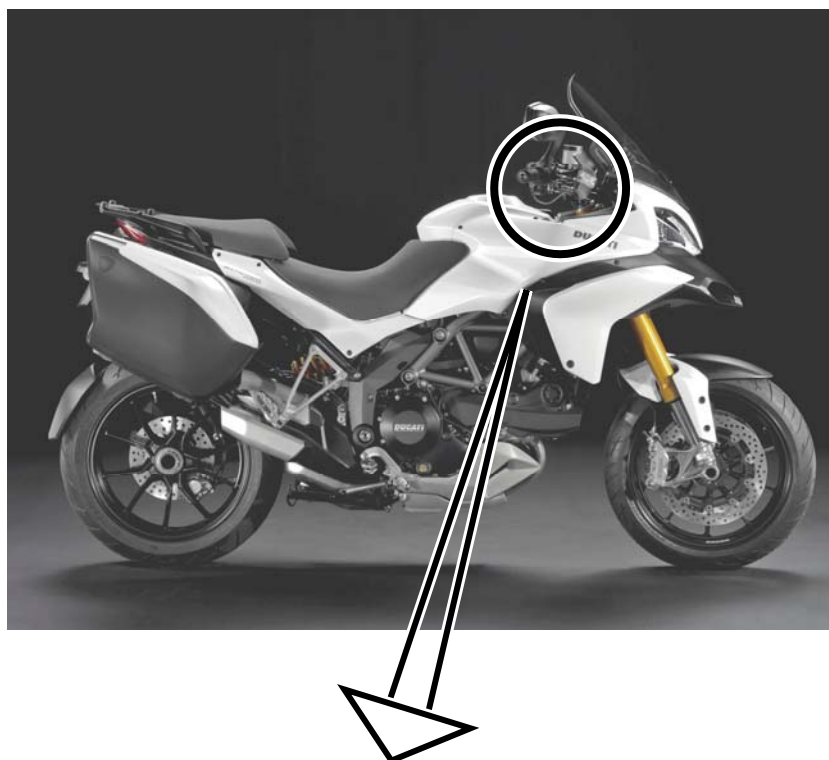

ステアリングヘッド
のネジ



誤品

正規品

注： は改善箇所を示す

基準不適合発生箇所

ハンドルの組み付け工程において、ハンドルを取り付けるステアリングヘッドのネジに誤品を使用したものがある。そのため、振動により当該ネジが緩み、脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングヘッドのネジを正規品と交換する。

識別： ステアリングヘッドスクリュー部に、緑色のフェルトペンを塗布する。