


改善箇所説明図

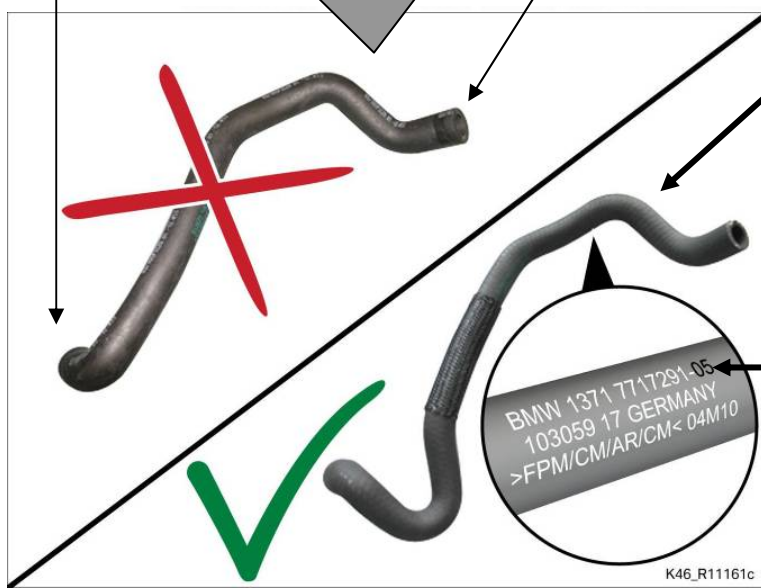

クランクケース接続

エアクリーナケース接続



- ① ブリーザーホース
- ② 対策品識別マーク

部品番号 (1371 7717 291) の末尾に変更インデックス 05 で識別されているものが対策品です

基準不適合発生箇所

クランクケースとエアクリーナボックス間のブリーザーホースが不適切なため、エンジンがかかった状態で車両が左側に転倒した際、エンジンオイルがエアクリーナボックス内に浸入することがある。そのため、車両を起こしたときに、エアクリーナボックスに浸入したエンジンオイルが原動機内に流れ込み、エンジンが損傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブリーザーホースを対策品へ交換するとともに、ドロップセンサー（車両転倒時にエンジンを自動的に停止させる装置）を装着する。

注： は改善箇所を示す

識別マーク（白点）

ブリーザーホース上に白ペイントマークを付ける（図示とおりの）

