

改善箇所説明図



F650GS

部品構成

② 固定ボルト (M6 x 20、ソケットヘッド)

③ ABS センサーリング (ABS 搭載車両のみ)

④ ブレーキディスク

⑤ ワッシャー (取り外し)



⑥ フロントホイール

① 外 1543 にて交換対象のボルト
(M6 x 18、スターヘッド)

⑦ 新型スペーサーブッシュ (左)

⑧ 旧型のスペーサー ブッシュ

注 : は交換箇所を示す

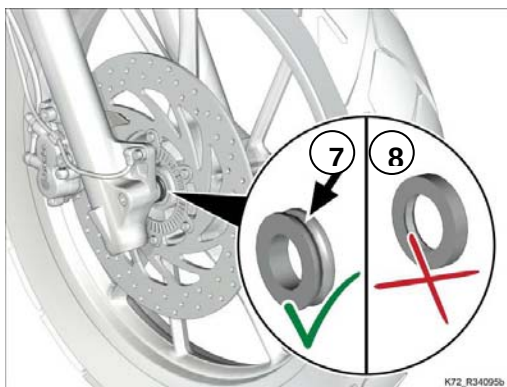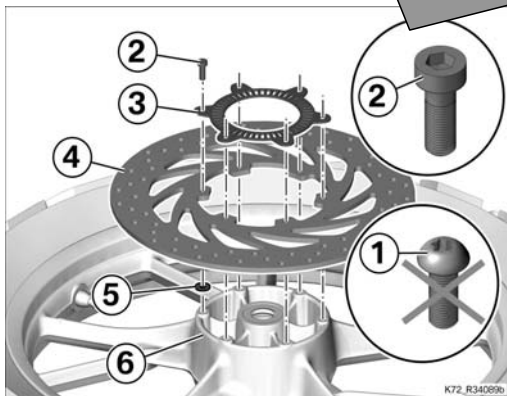

基準不適合発生箇所

フロントブレーキディスクとホイール間のワッシャーにおいて、制動時の負荷により当該ワッシャーが変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると、フロントブレーキディスクの固定ボルトが緩み、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ワッシャーを取り除くとともに、すべての固定ボルトを新品に交換する。また、スペーサーブッシュを厚いものに変更する。

識別マーク(白点)

当該取付けボルト上に白ペイントマークを2箇所塗布する(図示とおりに)

