


改善箇所説明図

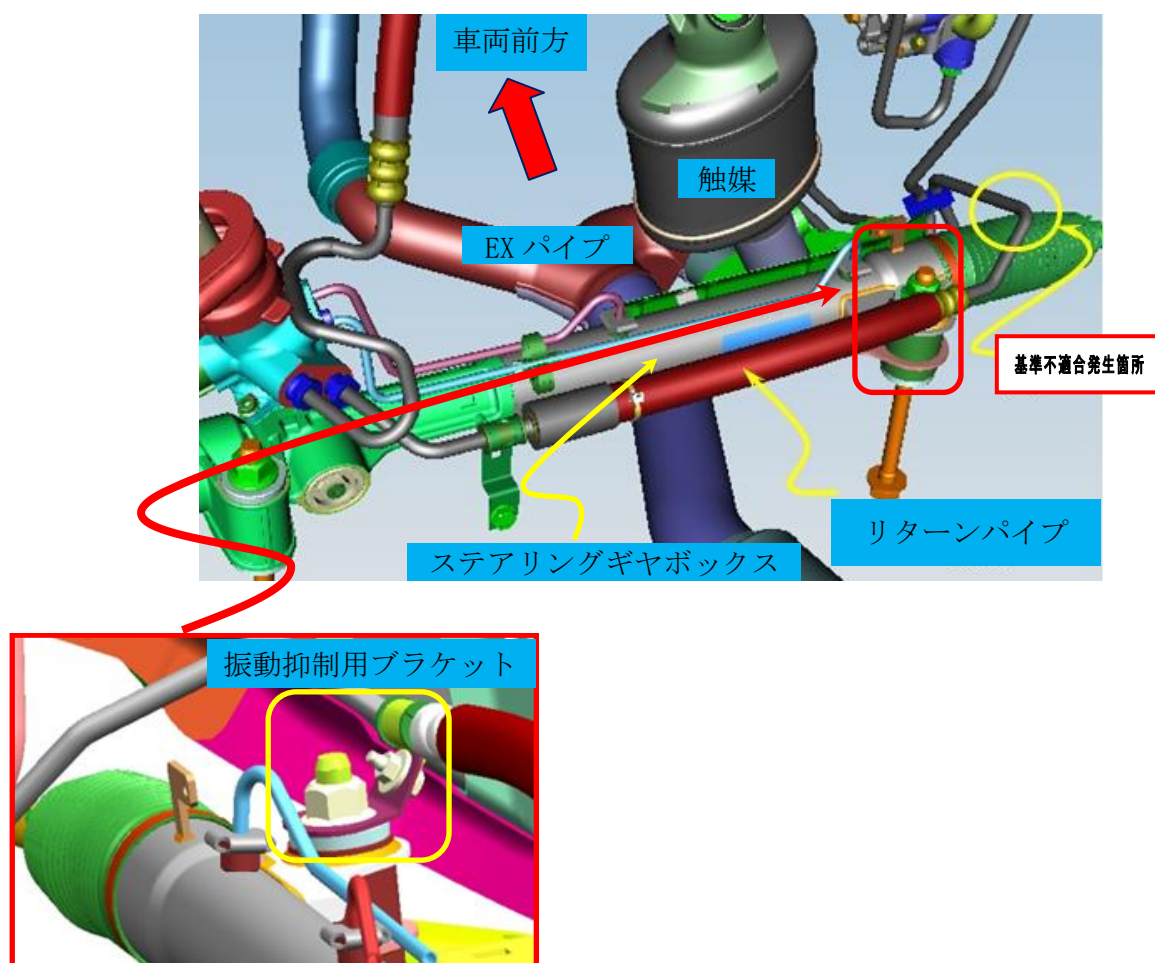

不具合の内容

パワーステアリングシステムにおいて、走行振動等によりフルードのリターンパイプがステアリングギヤボックス等に接触して擦れ、当該リターンパイプに亀裂が入りフルードが漏れる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、パワーステアリング機能が失陥し操舵力が増大する恐れがある。

＜改善内容＞

全車両、当該リターンパイプに振動抑制用ブラケットを追加する。

＜識別方法＞

左ストラット部分に青色ペイントを塗布する。