

改善箇所説明図



かじ取り機構において、ステアリングシャフトとステアリングアップジョイントの組み付け工程が不適切なため、ステアリングシャフトとステアリングアップジョイントの嵌合部がかしめられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該嵌合部がゆるみ、最悪の場合、ステアリングシャフトが空回りして、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、当該嵌合部のかしめの有無を確認し、かしめられていないものは、ステアリングシャフトを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：ステアリングシャフトに白ペイントを塗布する