



改善箇所説明図

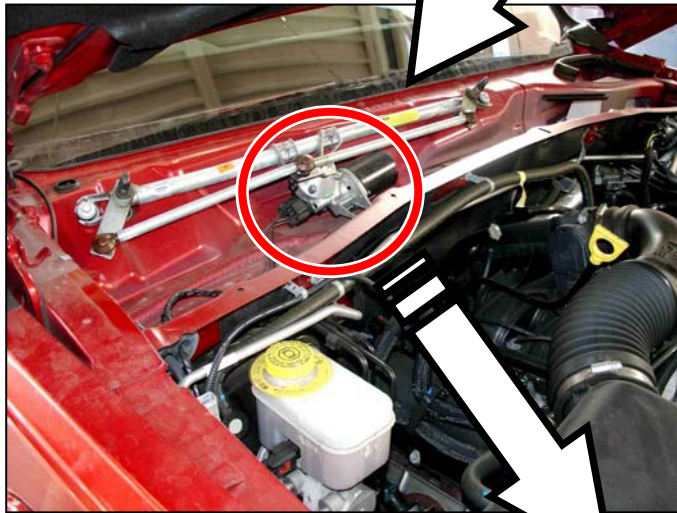


エンジンルーム内
(カウル・カバーを外した状態)

基準不適合発生箇所

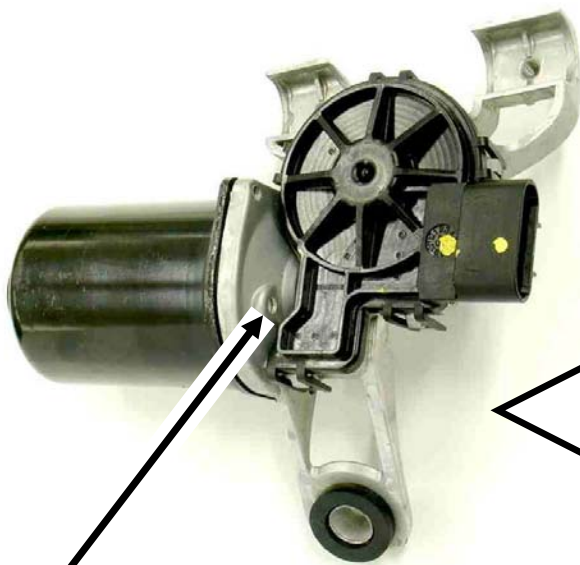

内部気圧調整用の通気孔

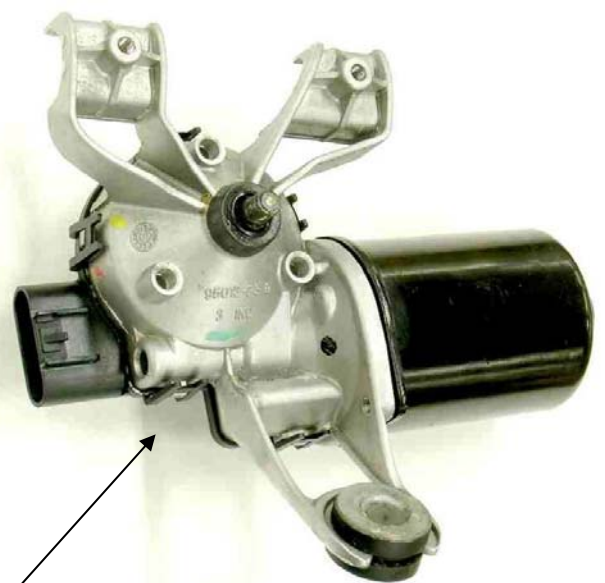

フロントワイパーモータ

注: は交換部品を示す。

不具合の内容

フロントワイパーモータにおいて、製造工程が不適切なため、内部気圧調整用の通気孔が塞がっているものがあり、外気と当該モータ内の気圧が均等にならないものがある。そのため、作動により温度が上がっているモータが雨水等により急激に冷却された場合、当該モータ内が負圧となって内部に雨水等が吸い込まれ、そのままの状態で使用を続けると、当該モータの内部回路が腐食し、フロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントワイパーモータを良品に交換する。

識別 : 右側フロント・シートの前側固定ボルト(内側)の頭部に黄色ペイントを塗布する。