


改善箇所説明図

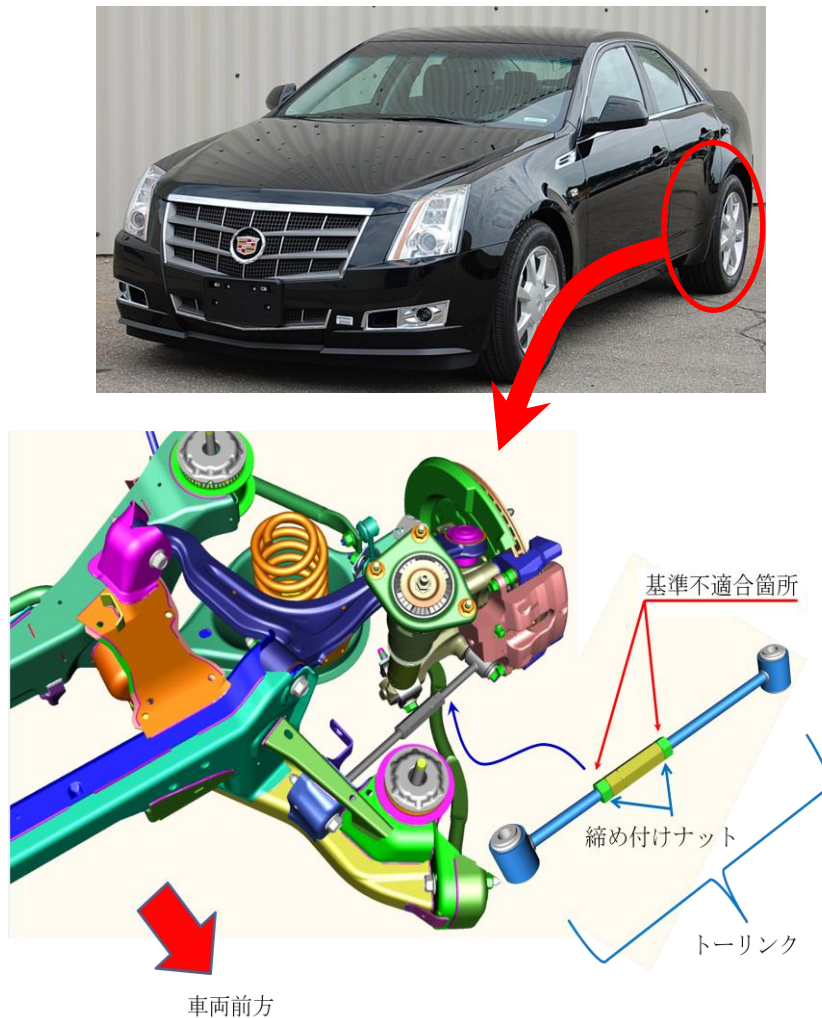

不具合の内容

リヤサスペンションのトーリンクにおいて、締め付けナットに潤滑用のコーティングを施したものを使用したため、使用過程において当該ナットが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットの緩みが拡大し、最悪の場合トーリンクが外れ、車両の走行安定性を損なうおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、締め付けナットの緩み及びトーリンクの損傷等の有無を点検のうえ以下の処置をする。

- ①締め付けナットに緩みがなくトーリンクに損傷等がない場合は、トーリンクに付着している潤滑用のコーティングを取り除き、締め付けナットを新品に交換する。
- ②締め付けナットに緩みのある場合又はトーリンクに損傷等がある場合は、トーリンクを新品に交換する。

＜識別方法＞

左ストラット部分に青色ペイントを塗布する。