


改善箇所説明図

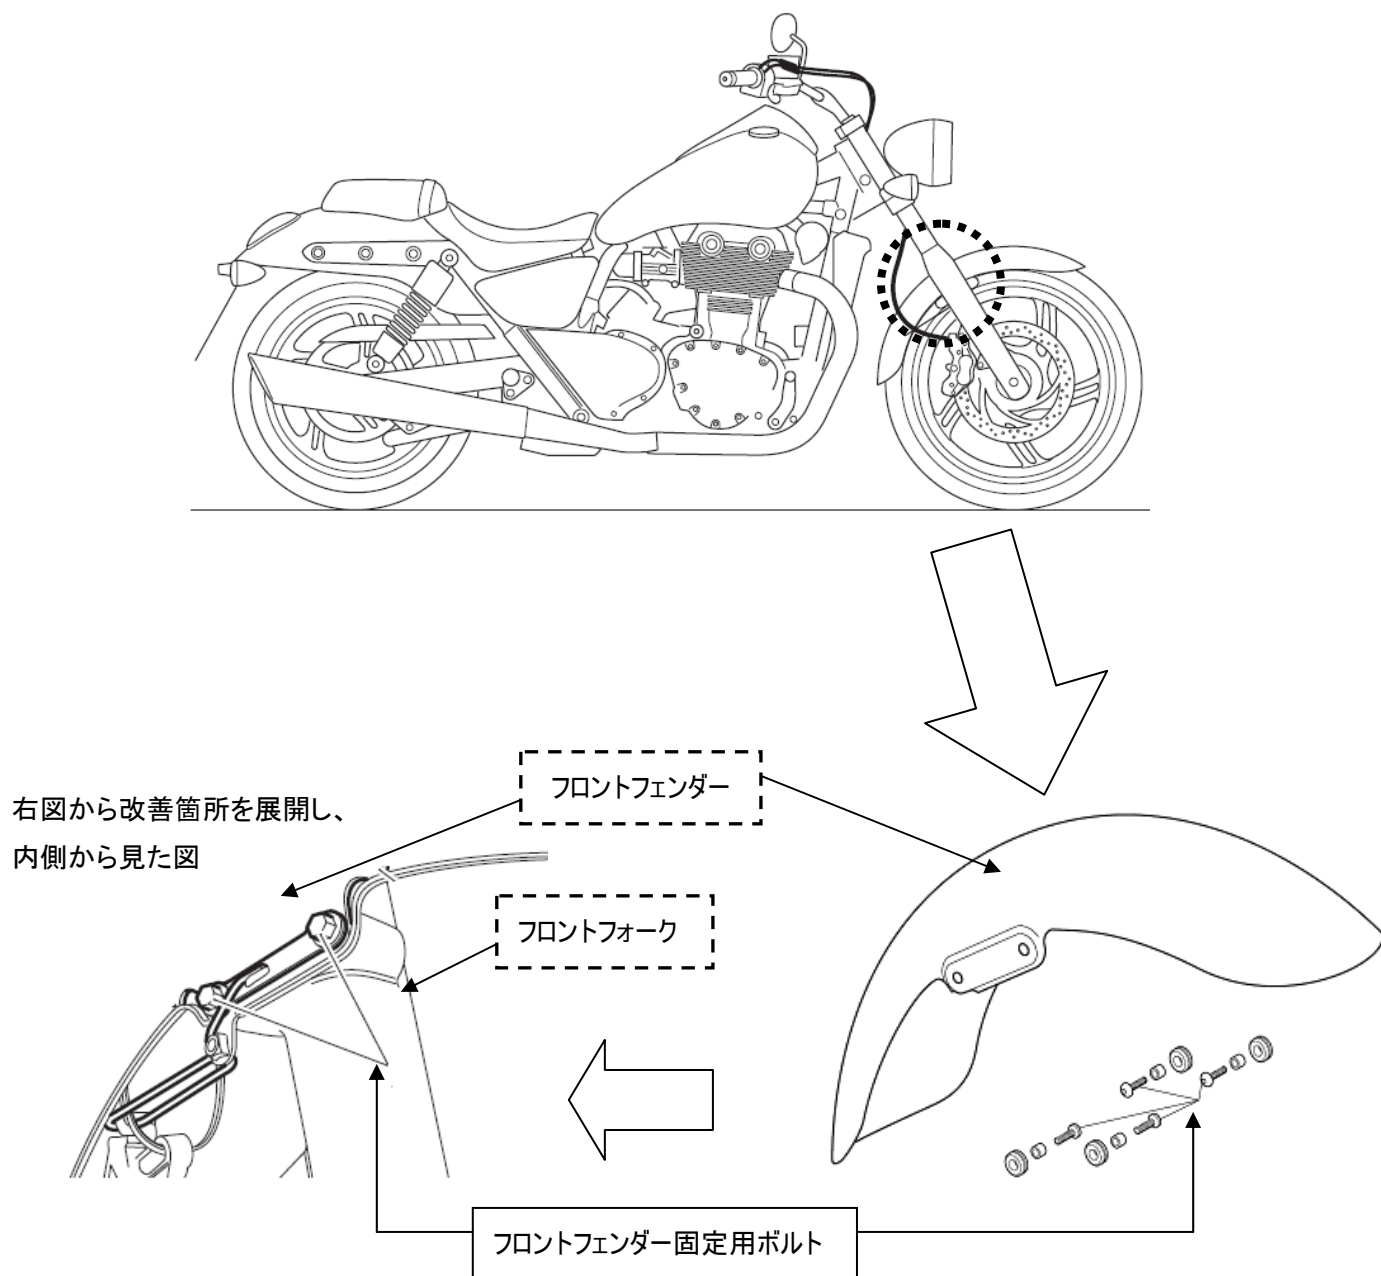

注: は交換する部品を示す

※ フロントフェンダーはフロントフォークに、内側から外側に向けて左右2本ずつ、計4本のボルトで固定してあります。

基準不適合発生箇所

フロントフェンダー固定用ボルトにおいて、当該ボルトのねじ部の表面処理が不適切なため、定期点検整備等で取り外し再度使用すると走行振動等により緩んできく場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトの上端が前輪タイヤのサイドウォールに接触し、前輪タイヤを損傷させ空気漏れを起こし、最悪の場合、バランスを失い転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントフェンダー固定用ボルトを対策品に交換する。

識別 : 対策品はボルト頭部に赤のペイントを塗布する。