


改善箇所説明図

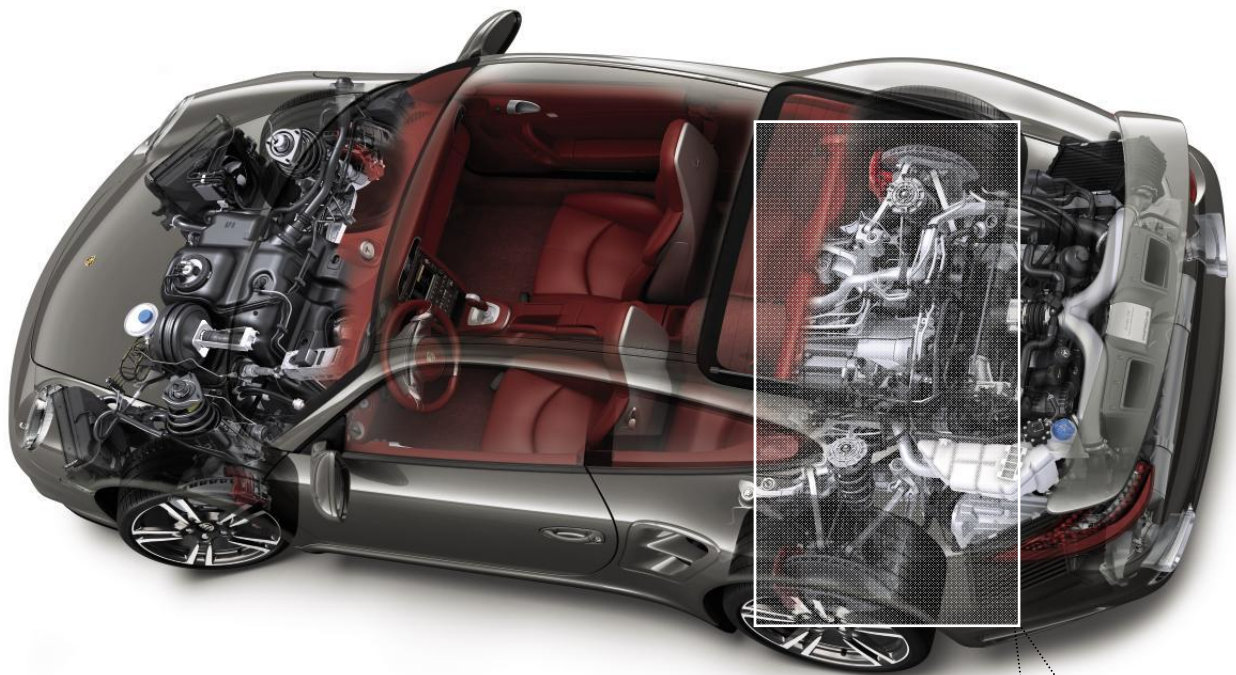

リヤ・ドライブシャフト

不具合発生箇所

マニュアルトランスミッション付車両のリヤ・ドライブシャフトのホイール側ジョイント部のインナ・レースにおいて、製造時の温度管理が不適切であったため、強度が不足しているものがある。そのため、急激な発進等を行った場合に、当該インナ・レースが破損し、ホイールへの動力伝達が行えないおそれがある。

改善の内容：

全車両、リヤ・ドライブシャフトを交換する。

注：□は改善部品を示す。

