

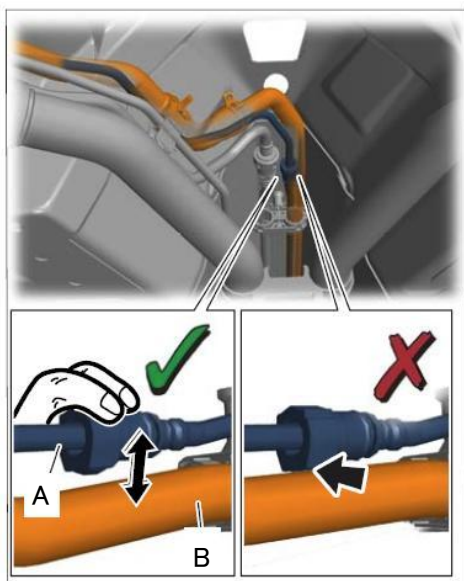


改善箇所説明図

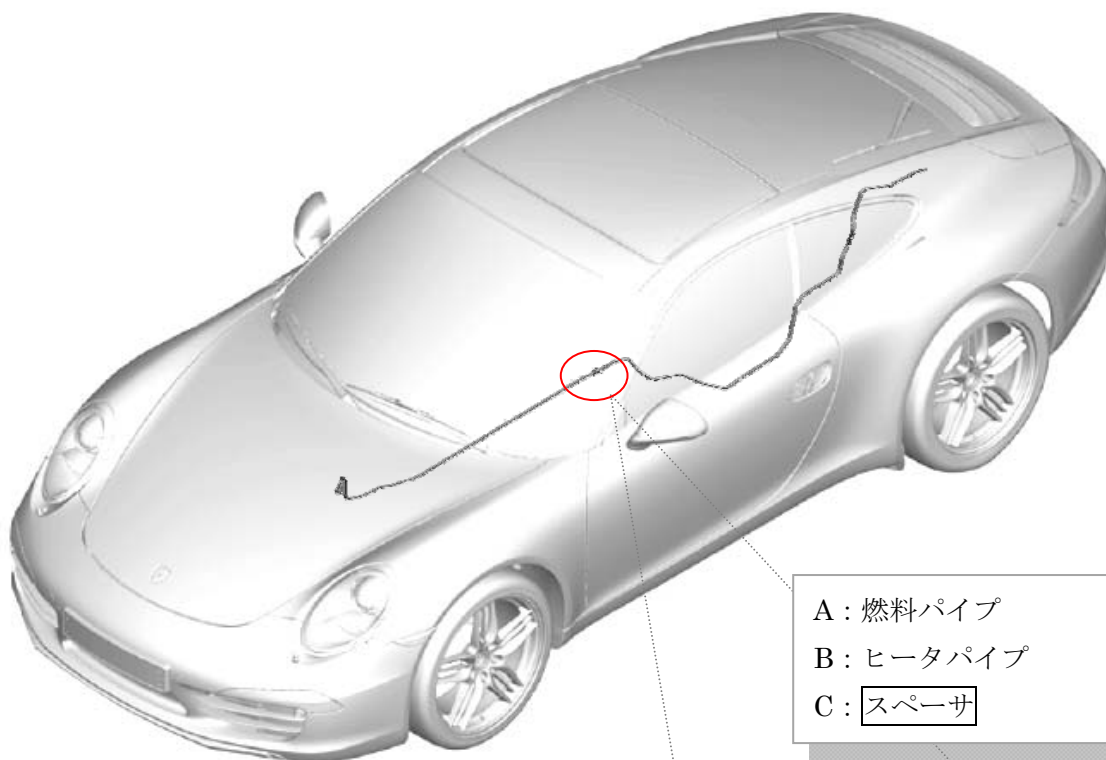

基準不適合発生箇所

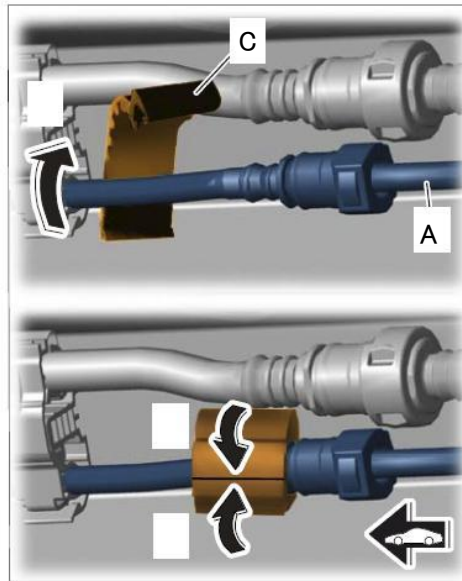

改善措置の内容（スペーサ追加）

燃料供給配管において、接続部がヒータパイプに接触し、運転時の車体振動によりロック機構が解除される場合があります、接続部から燃料漏れが発生し、エンジnstールが発生したり、燃料に引火するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料供給配管とヒータパイプの干渉の有無を確認し、干渉が無い場合は、スペーサを追加する。干渉がある場合には燃料配管を対策品に交換する。

注：□は改善部品を示す。