


改善箇所説明図

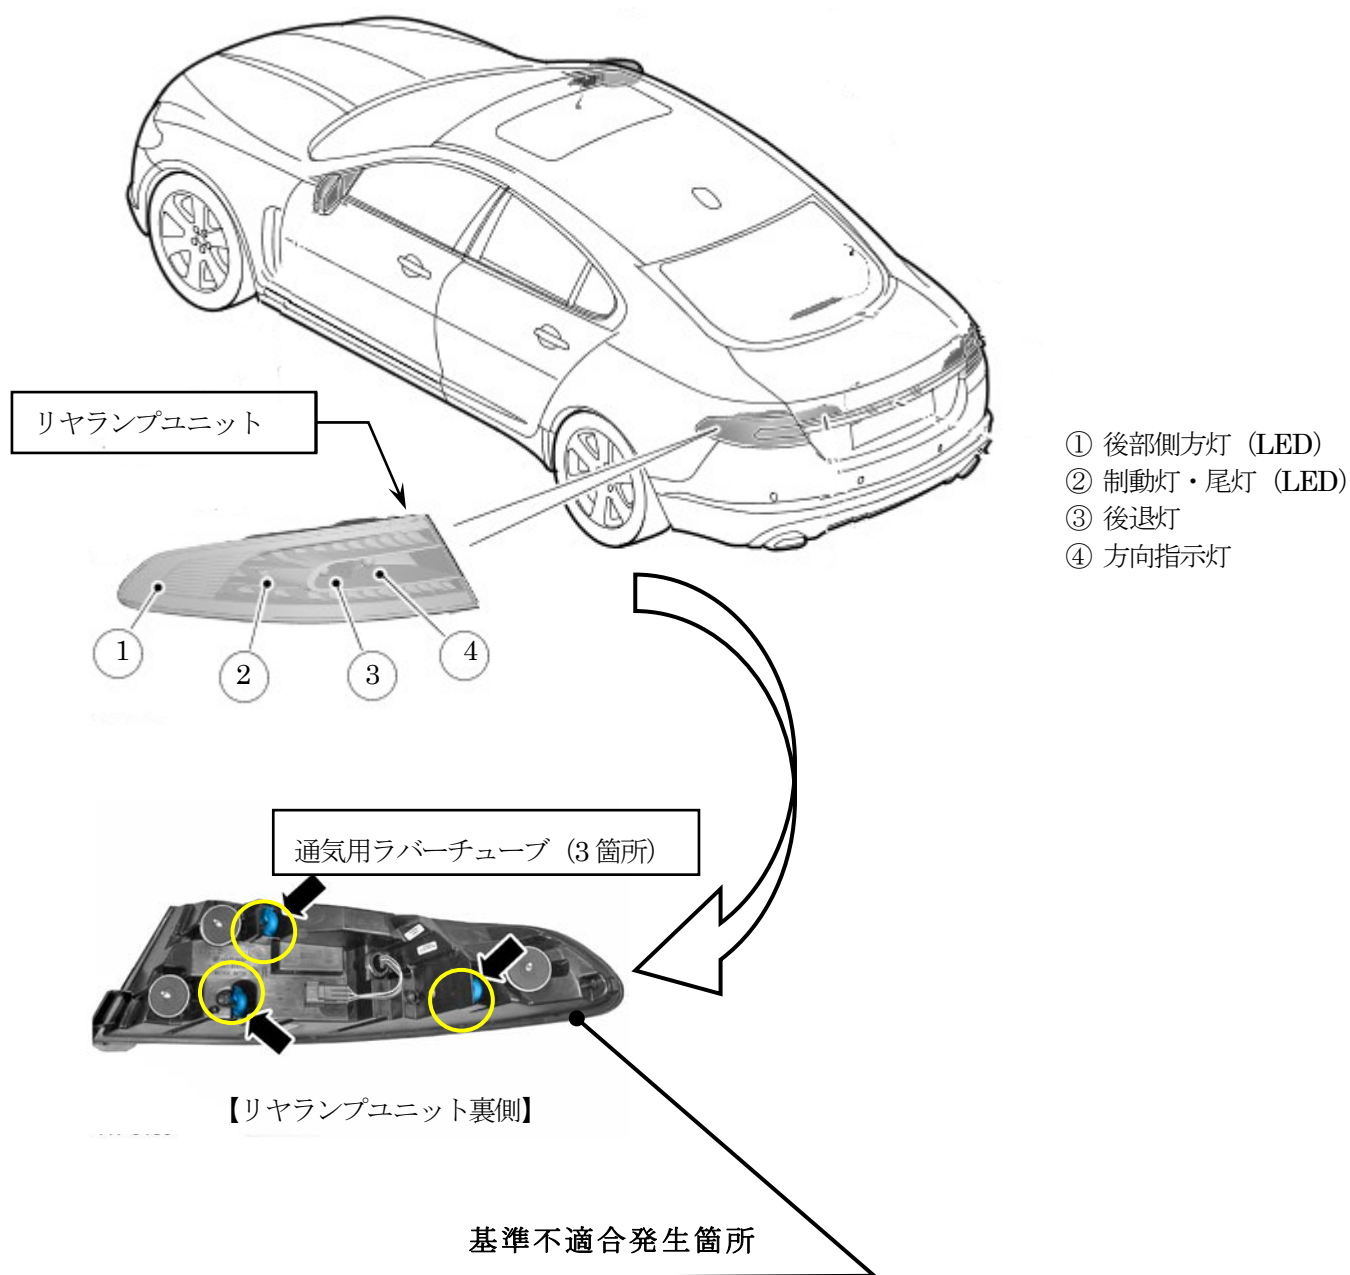

リヤランプユニットにおいて、通気用ラバーチューブに含まれる硫黄成分が水分を含んだ温かい通気と反応し、LED電気基盤を腐食させる硫化ガスが発生する。そのため、LEDを使用している制動灯及び尾灯の電気基盤が腐食し、制動灯及び尾灯が部分的に点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、硫黄フリーの通気用ラバーチューブと交換する。また、制動灯及び尾灯が点灯していない場合はリヤランプユニットを対策品と交換する。

識別：トランクリッドのラッチに白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。