

改善箇所説明図



注：  は点検・交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

エンジンヒューズボックス



1.エンジンヒューズボックス



不具合の内容

エンジンルーム内のエンジンヒューズボックスにおいて、車両製造工程で電源供給配線の固定端子を過大なトルクで締め付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定端子が破損して接触不良を起こして、エンストし、再始動が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該接続部の締め付けトルクを確認し、過大なトルクで締め付けられていた場合、エンジンヒューズボックスを交換し、電源供給端子を正規のトルクで締め付けする。

識別

対策済車両にはエンジンヒューズボックス上部に黄色のマーキングを実施する。