


改善箇所説明図



S1000RR

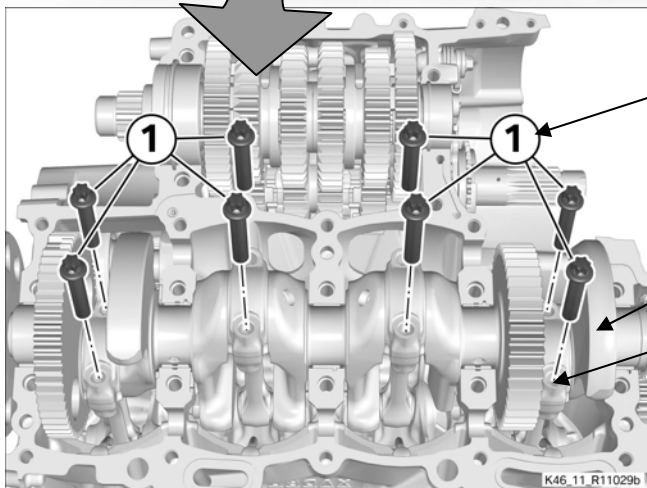

① コネクティングロッドボルト

注： は改善箇所を示す

クランクシャフト

コネクティングロッド

基準不適合発生箇所

原動機内部のコネクティングロッドにおいて、コネクティングロッドボルトのコーティングが不適切なため、高温の状態で摩擦係数が減少し、コネクティングロッドボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンが破損して走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、良品のコネクティングロッドボルトへ交換する。
その際、緩み防止剤を塗布する。
なお、改善措置用部品の供給に時間を要することから、当面の暫定的な措置として全ての使用者に対し、正規ディーラーを通じて安全に関する注意事項をお知らせする。

識別マーク(白点)

エンジン右、クラッチハウジング後方のエンジン番号打刻端に白ペイントマーク

