


改善箇所説明図

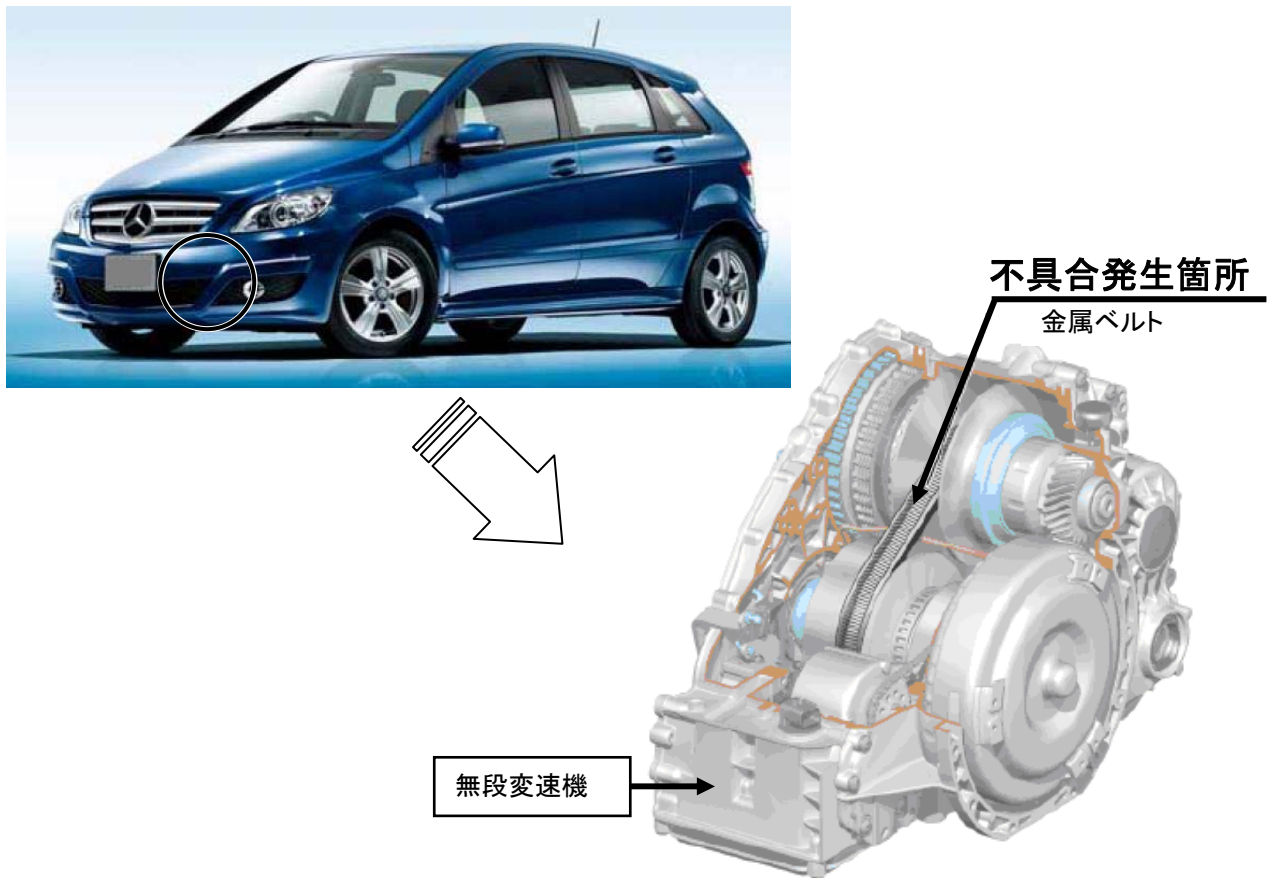

注： は交換部品を示す

無段変速機において、製造時の成型処理が不適切なため金属ベルトのチェーン部にバリが発生しているものがある。そのため、当該バリと金属ベルトのバンドが接触して異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、当該バンドが切れるとともにスムーズに動力を伝達しなくなり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、金属ベルトに印字されている記号を確認し、対象となるものは無段変速機を良品に交換する。

識別： 無段変速機のケース本体上面の左側に黄色ペイントを塗布する。