


## 改善箇所説明図

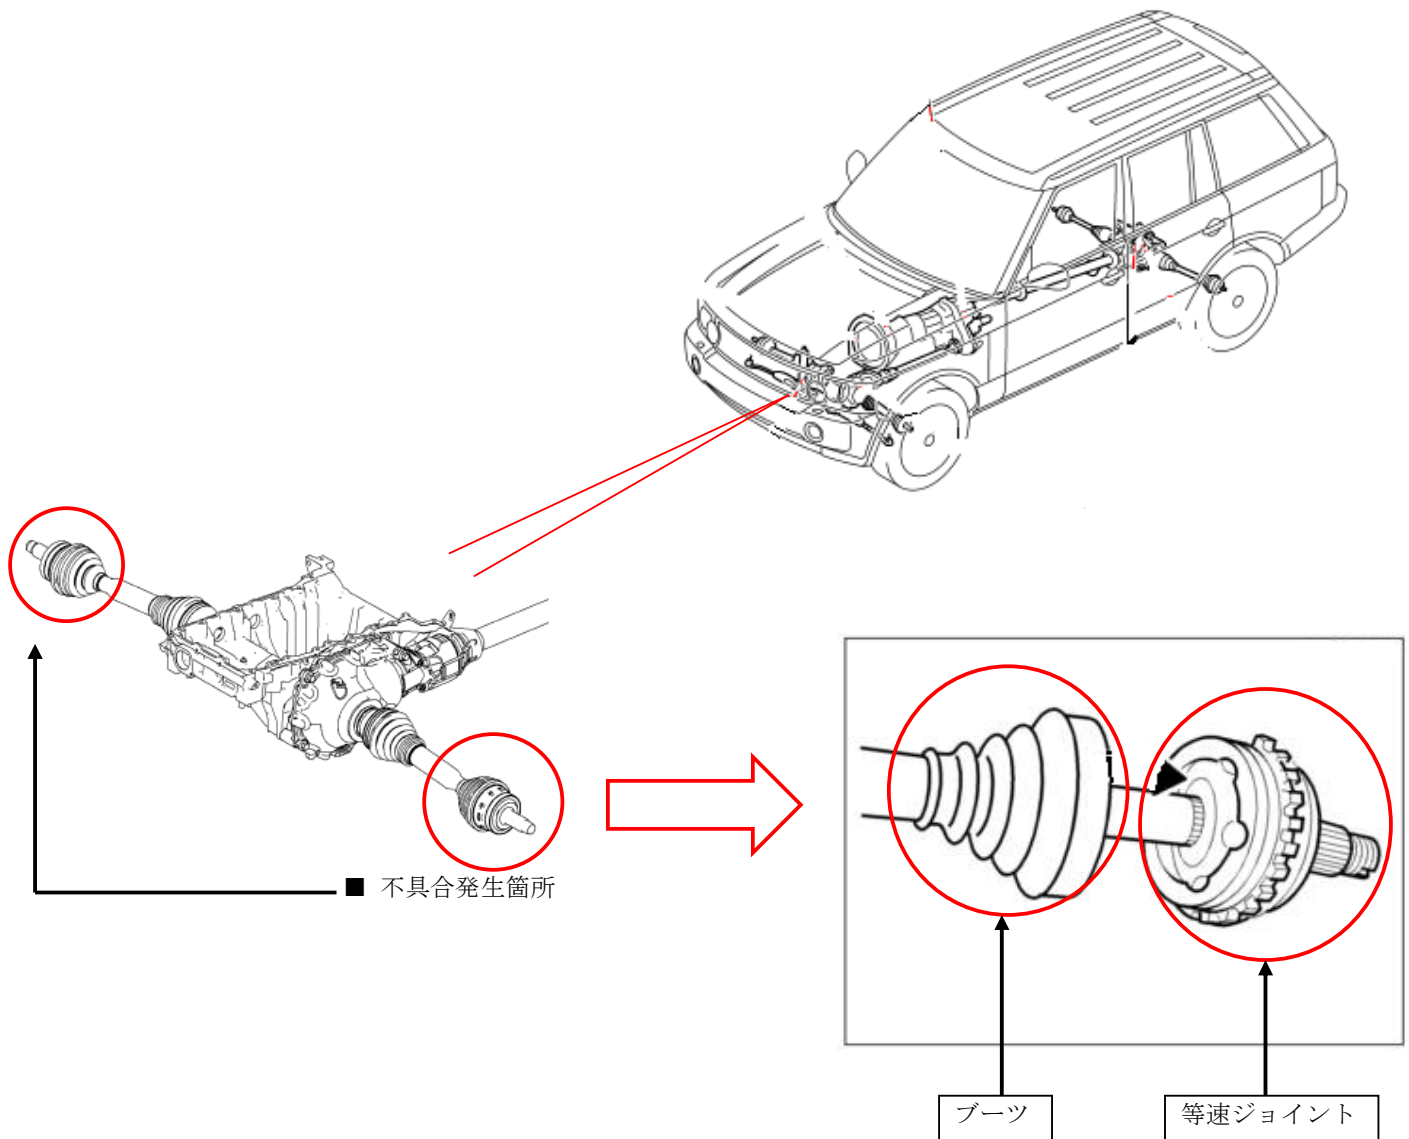

### 不具合の内容

フロントドライブシャフトの外側等速ジョイントブーツにおいて、製造不良のものがあり、使用過程において当該ブーツに亀裂が発生することがある。そのため、ジョイント潤滑用グリスが漏れ、等速ジョイントの磨耗により異音や振動が発生するおそれがある。異音や振動を無視して走行を続けた場合、ジョイントが損傷し走行できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ブーツを良品と交換する。また、等速ジョイントにグリス漏れ、水や異物の浸入が確認された場合は、等速ジョイントを新品に交換する。

注：   は交換部品を示す。