


改善箇所説明図

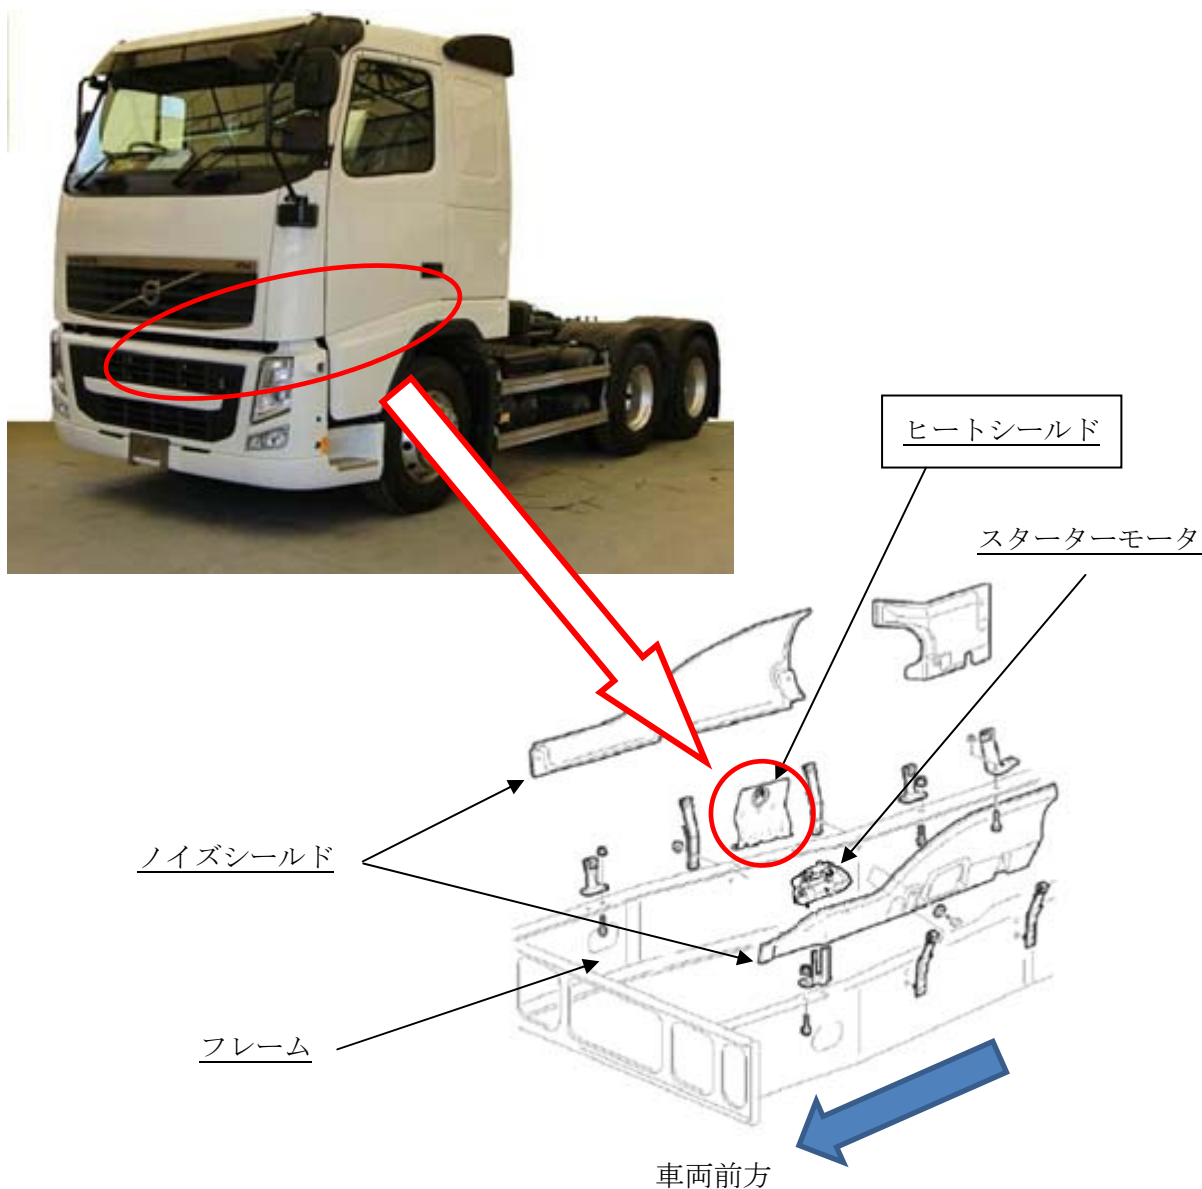

大型トラックのフレーム上に取り付けられている、ノイズシールドの熱変色防止用のヒートシールドにおいて、強度が不足しているため、走行中の振動等により亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断して脱落し、下部にあるスターターモータのプラス端子とボディー間がショートする場合があります、最悪の場合、ショートによりターボチャージャー冷却用のオイル配管が損傷し、漏れたオイルに引火することで車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ヒートシールドを取り外す。

注： 内は取り外す部品を示す。

識別：ヒートシールドの有無にて容易に識別できるため、特別な識別は行わない。