


改善箇所説明図

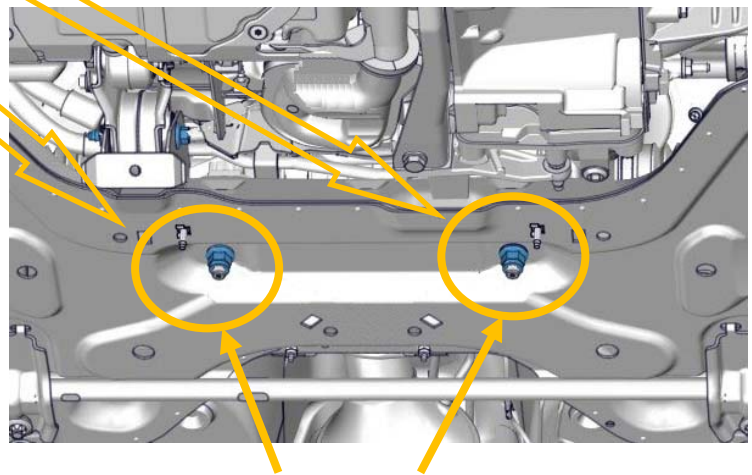

ステアリングギヤボックス
取付けナットおよびス
タッドボルト

注： ☐ は締め付け点検個
所を示す



基準不適合発生箇所

不具合の内容

ステアリングギヤボックスを固定するためのスタッドボルトの取付けナットに締め付けの不十分なものがあり、ステアリングを操作した際に異音が発生することがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ステアリングギヤボックスの固定が外れてステアリング操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ステアリングギヤボックス取付けナットを規定のトルクで点検し、締め付けが不十分な場合は、ステアリングギヤボックスを交換する。当該取付けナットが規定のトルクで締め付けられていた場合は、スタッドボルト及び取付けナットを規定のトルクで締め付けする。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1893 のステッカーを貼付する。