 

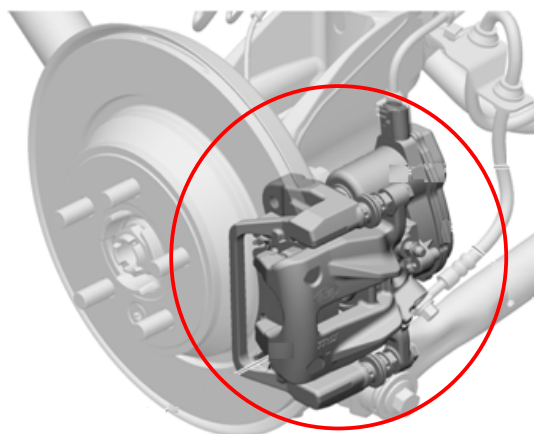


改善箇所説明図

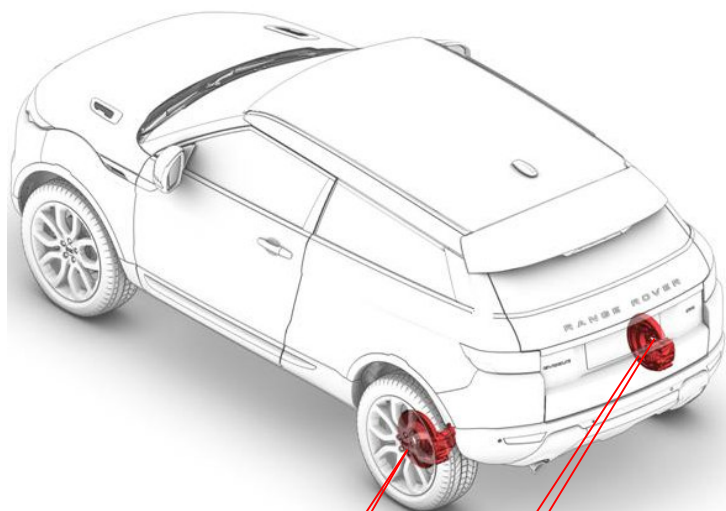

■ 不具合発生箇所（ブラケット固定ボルト片側 2 箇所）

リアブレーキキャリパマウンティングブラケットの固定ボルトにおいて、締め付けトルクが不十分なものがある。そのため、走行中や制動時に車両後方から異音が発生し、異音を無視して走行を続けた場合に、当該ボルトが脱落しブレーキキャリパが外れて制動力が低下するほか、脱落したブレーキキャリパがホイールを損傷させ、タイヤの空気が急激に抜けて、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを規定トルクで締め付ける。なお、当該ボルトが脱落している場合は、損傷した部品をすべて交換すると共に、新品固定ボルトを取り付ける。