



改善箇所説明図

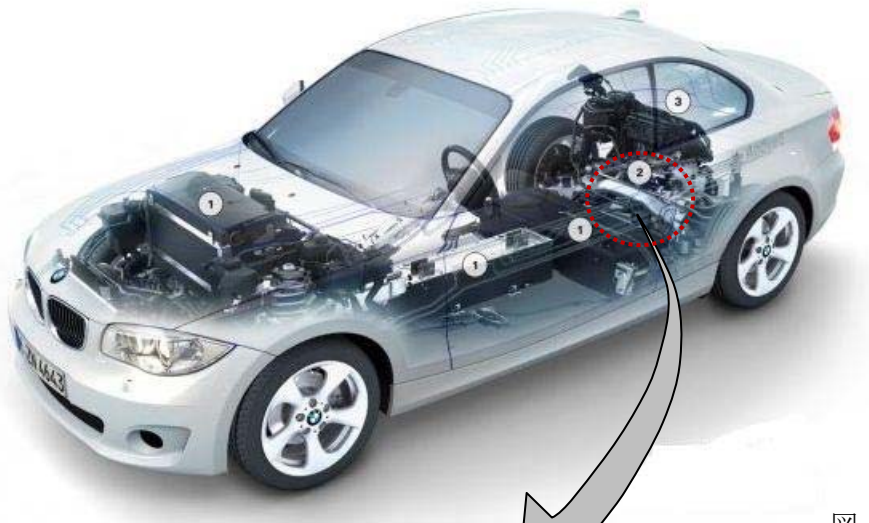


図：左ハンドル車

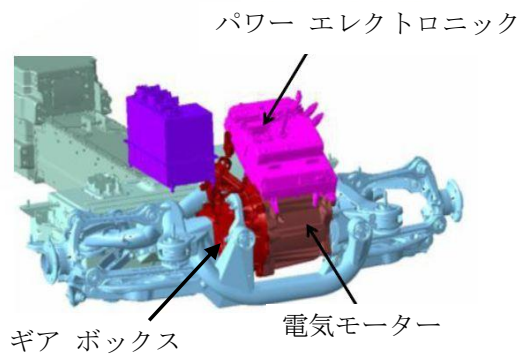

基準不適合発生箇所

トランスミッションのインพุット
シャフトのシーリング

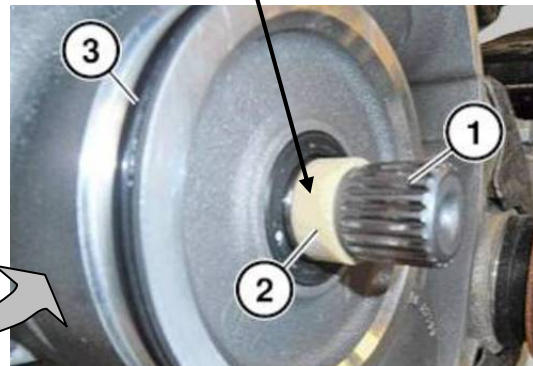

- ① インพุット シャフト
- ② シーリング
- ③ ギアボックス

基準不適合発生箇所

電気自動車において、電気モーターの駆動トルクを伝達するトランスミッションのインพุットシャフトのシーリングが不適切なため、グリースが漏れるおそれがある。その場合、インพุットシャフトの潤滑不足によりスプラインが摩耗し、電気モーターとトランスミッションの嵌合が悪くなり、最悪の場合は走行不能となる。

改善措置の内容

全車両、当該シーリングを対策品と交換する。