

改善箇所説明図



不具合発生箇所

燃料フィルタ

注： は交換作業を行う部品を示す

燃料フィルタにおいて、成形不良によりフランジ面の一部の肉厚が薄く、強度が不足しているものがある。そのため、外気温度等の影響による燃料タンク内の圧力上昇に伴い、燃料フィルタ内の圧力が上昇した場合、当該フランジ面に亀裂が入り、燃料臭や燃料漏れが発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルタを良品に交換する。