


改善箇所説明図



(スロットルグリップハウジング)

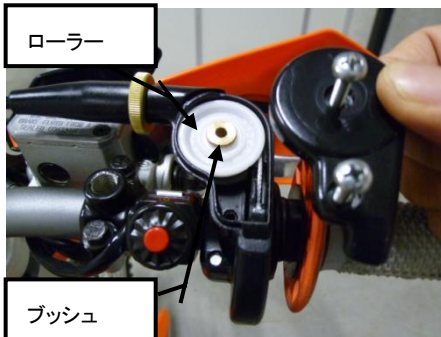

スロットルグリップ上部ハウジング

基準不適合発生箇所

スロットルグリップ上部ハウジングの成形が不適切なため、当該ハウジング内部において、まれにスロットルケーブルワイヤーがローラーからはずれ、ハウジングとローラーの間に挟まることがある。そのため、スロットルグリップを戻してもエンジンの回転がすぐに下がらず、最悪の場合、エンジン回転が固定されたままになる。

改善の内容： 全車両、スロットルグリップ上部ハウジングを良品に、ローラーとブッシュを対策品に交換する。

注： は交換部分を示す。