

不 具 合 箇 所 説 明 図



不具合発生箇所



は不具合発生部品

<不具合の状況>

18 インチホイール装着車において、ラグナットの再取り付け等をしていない場合、ラグナットのコーティングによる緩み防止効果が十分に発揮されず、ラグナットが緩み異音が発生するものがある。異音を無視して使用を続けた場合、ステアリングの振れが発生し、最悪の場合、ホイールスタッドボルトが折れ、事故につながる恐れがある。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。

<改善内容>

1. 当社で対策作業を行っていない車両においては、タイヤローテーションを行ったうえで、ラグナットを規定トルクで締め付ける。また、スタッドボルトを点検し、損傷している場合には新品に交換する。
2. 全車両、オーナーズマニュアルに改定情報のステッカーを貼る。