


改善箇所説明図

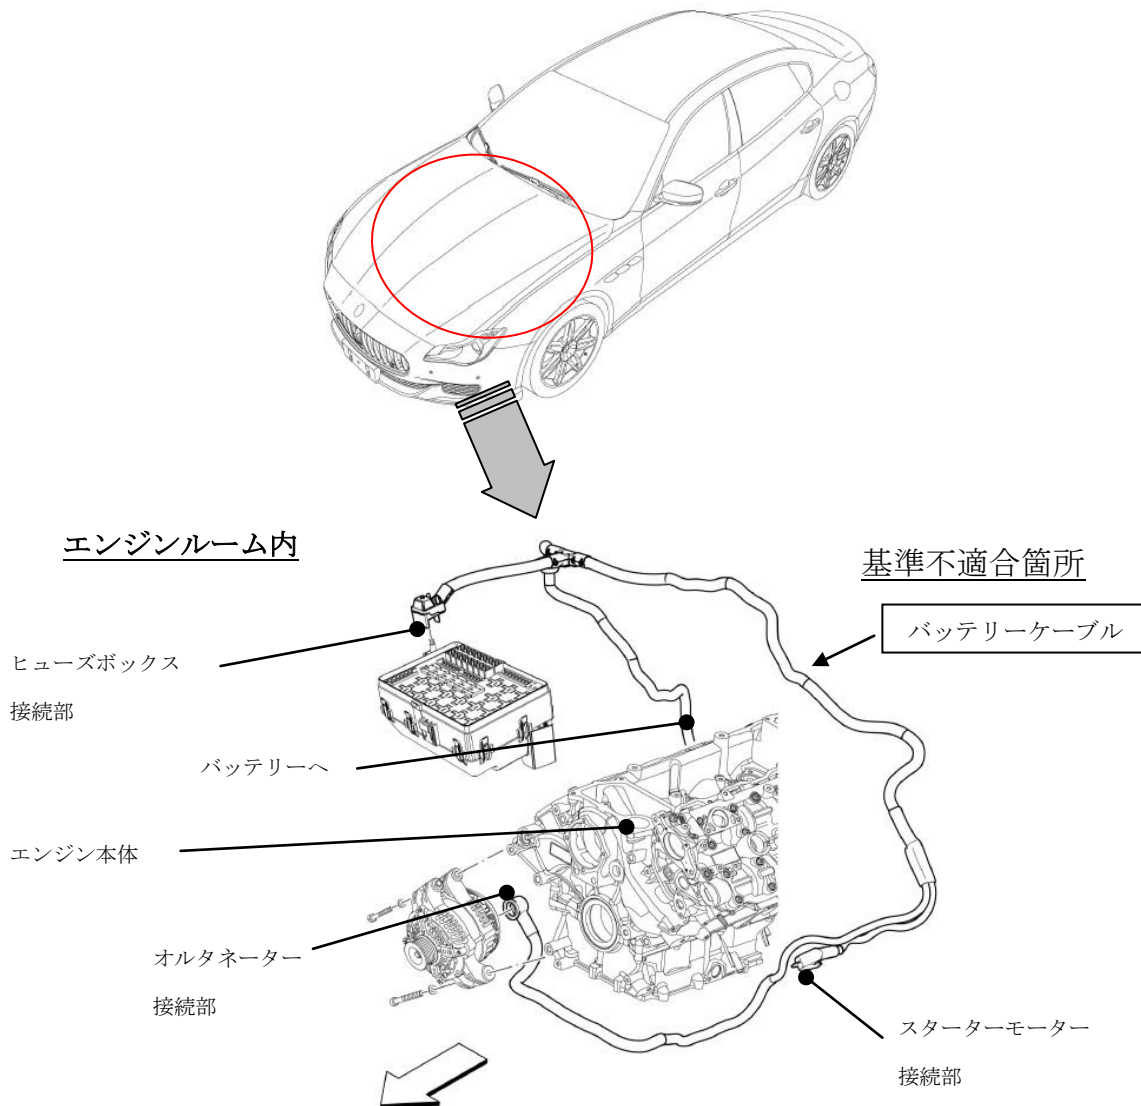

基準不適合箇所

スターターモーター、オルタネーター間のバッテリーケーブル内部の配線のかしめが不適切なため、当該配線が短絡し、徐々に焼損して煙が発生したりバッテリーケーブルが断線するおそれがある。

バッテリーケーブルが断線すると、オルタネーターによるバッテリーの充電が行われなため警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、原動機が停止し再始動ができなくなる。

改善の内容

全車両、当該バッテリーケーブルを良品と交換する。その際、取り外したバッテリーケーブルを点検し、短絡によるダメージを確認する。ダメージが確認できた場合は、スターターモーター及びオルタネーターの動作確認し、正常に動作しないものは新品に交換する。

※注意： は交換部品を示す。