


改善箇所説明図

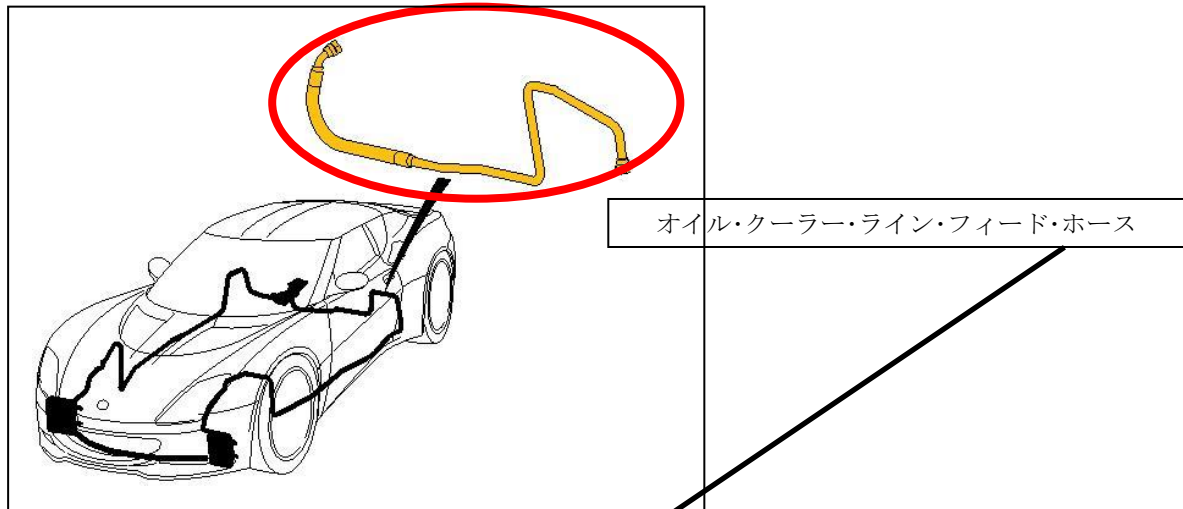

注：□ は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

車両後部左側オイル・クーラー・ライン・フィード・ホースのエンジン側のゴム部分の長さが不適切なため、エンジンの振動によってゴム部分が周辺部位と擦れることで破損してエンジンオイルが漏れるおそれがある。
エンジンオイルが漏れた場合、高温部分に付着して出火したり、漏れの進行により、警告灯が点灯し、最終的にエンジンが損傷するおそれがある。

全車両、当該オイル・クーラー・ライン・フィード・ホースを対策品に交換する。

また、エンジンオイル漏れがある場合には、清掃し必要に応じてエンジンオイルを補充する。

識別：エンジンルーム内、左側バックステア側面に黄色のペイントを塗布する。