


改善箇所説明図

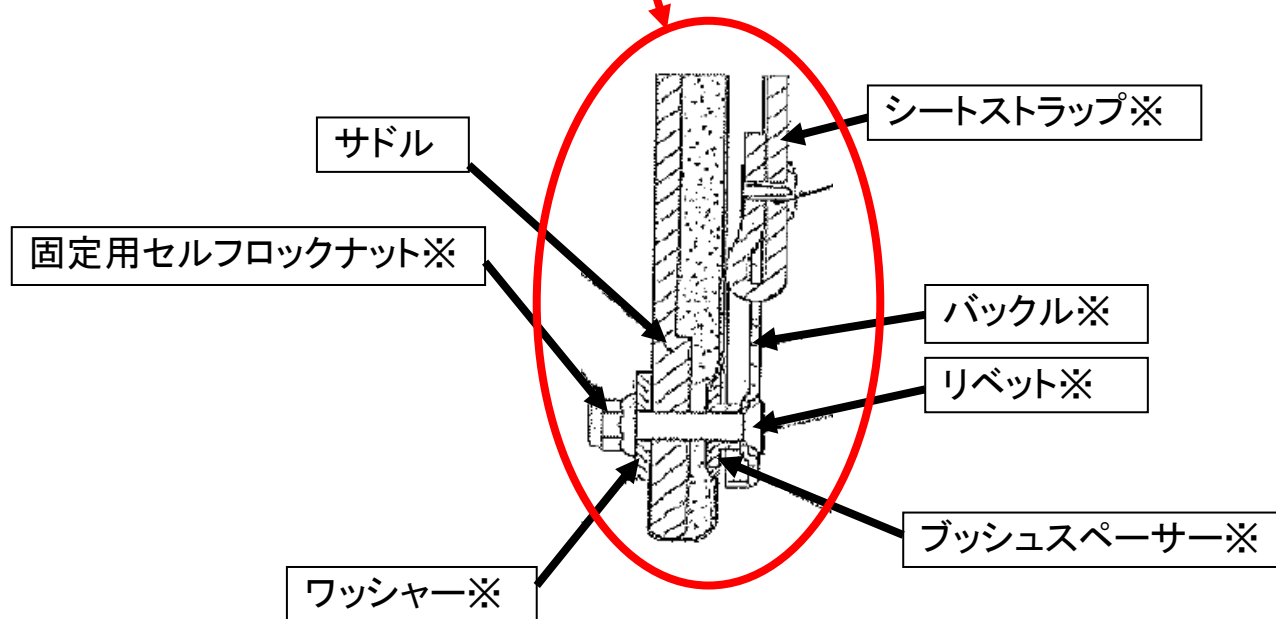

※は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

後席同乗者の姿勢確保の為にシートストラップ(握り手)のバックルにおいて、サドルへ固定するためのリベット穴の加工が不適切なため、シートストラップを繰り返し使用すると、リベット等とともにシートストラップが外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、良品のバックルが組み付けられた新品のシートストラップに交換する。また、リベット等を新品に交換するとともに、リベットを固定するセルフロックナット用のワッシャーを対策品に交換する。