

改善箇所説明図



フューエルパイプのインジェクター側のコネクターリリースボタンが白の場合は交換の必要なし



インジェクター側のコネクターリリースボタンが緑の場合はホースの製造年月日を添付しているラベルで調べ、下表に従って対象の場合は交換



製造年月日	
25/02/2013 以前	<u>交換不要</u>
26/02/2013 以降	<u>交換必要</u>

フューエルパイプ全体図



基準不適合発生箇所

フューエルパイプにおいて、材質が不適切なため耐久性が不足しており、使用中に亀裂が発生して燃料が漏れ、最悪の場合、発火するおそれがある。

改善の内容

フューエルパイプの製造時期を確認し、対象となる場合は、対策品のフューエルパイプに交換する。