
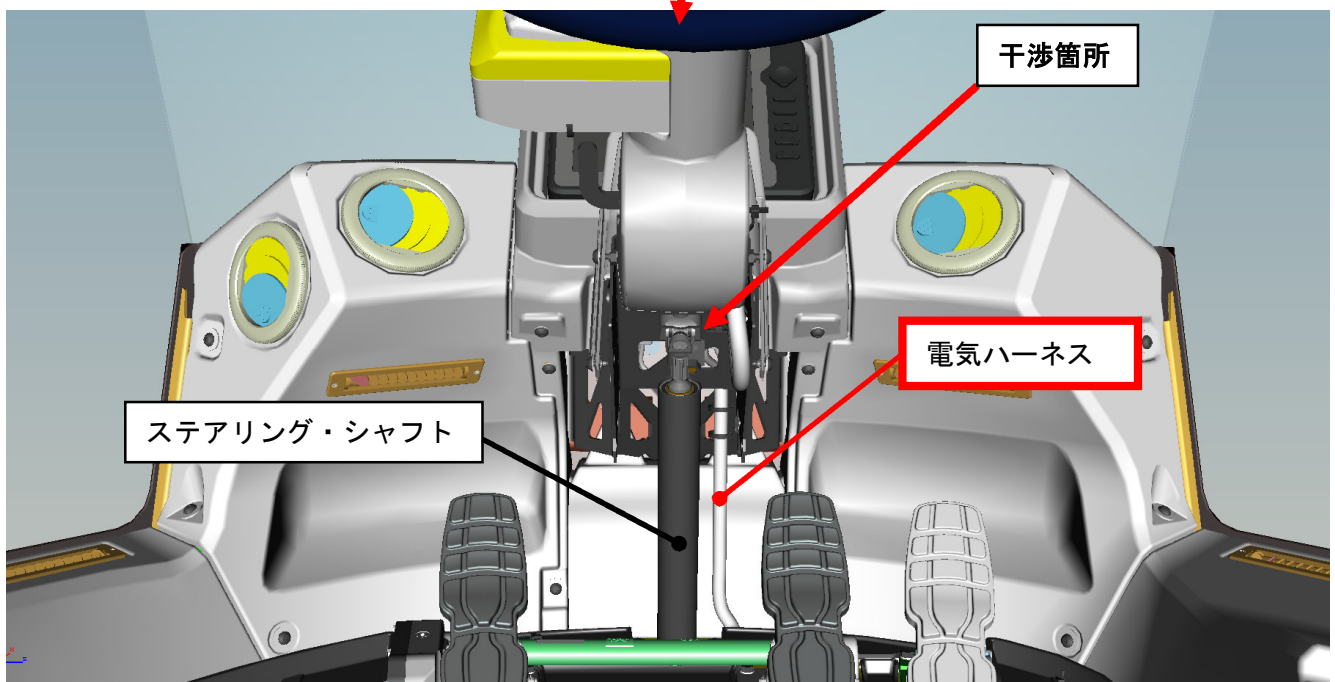


－ 改善箇所説明図 －

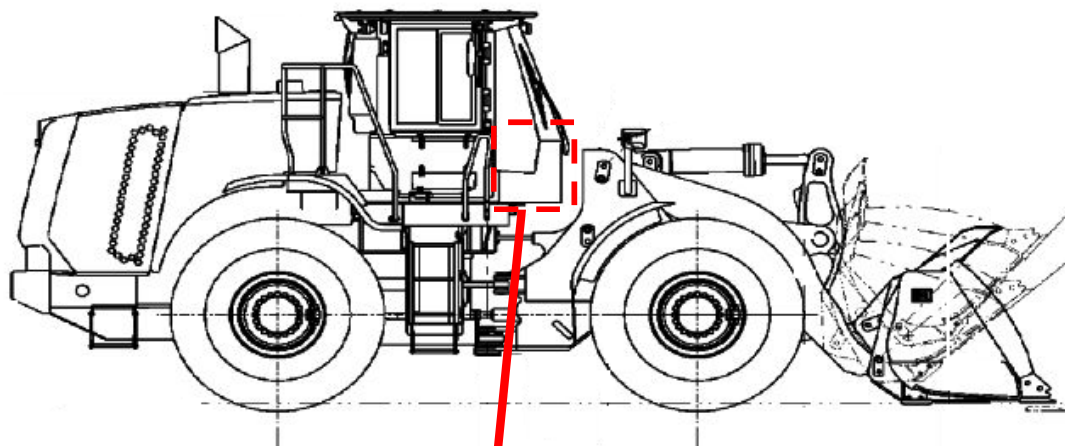

運転席前側 ステアリングコラム内部（可視化のため、一部の周辺部品を省略しております）

□は点検・改修する部品を示す。

ステアリング・コラム・カバー内部において、電気ハーネスの固定方法が不適切なため、ステアリング・シャフトと電気ハーネスが干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気ハーネスが断線もしくは短絡し、変速不能、始動不能などが発生するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電気ハーネスの取付状態を点検し、正規の位置で固定されていない場合には、正規位置で固定する。また、損傷の有無を確認し損傷している電気ハーネスは修理を行う。

識別：改善実施済車については、キャブ後面ガラス左下、又は、キャノピー左支柱下に
No. 外-2037 のステッカーを貼付する。