


## 【改善箇所説明図】

### 不具合発生箇所

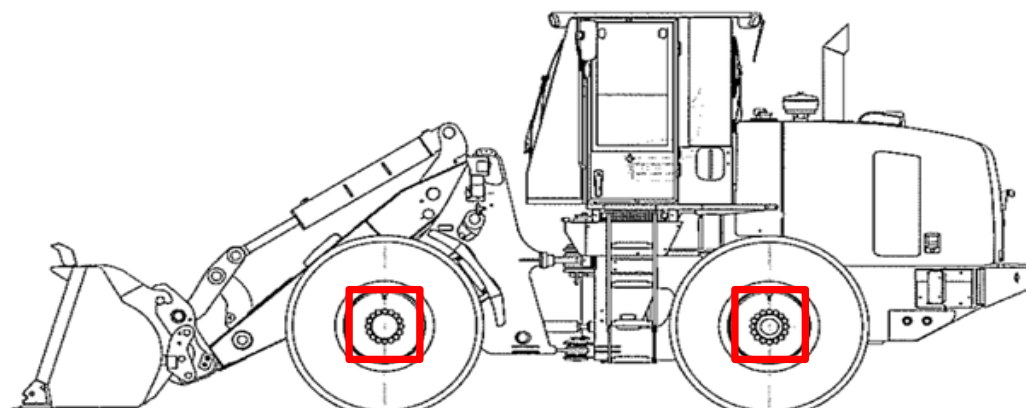


### 【基準不適合箇所】

ショベルローダのホイールボルトにおいて、ボルトの表面処理が不適切なため、ボルトの締結力が失われ、ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、緩みが進行しボルトが折損して、最悪の場合、ホイールが脱落するおそれがある。

### 【改善措置の内容】

全車両、ホイールボルトとワッシャを対策品に交換する。  
また、ホイールボルトに緩み防止剤を塗布する。

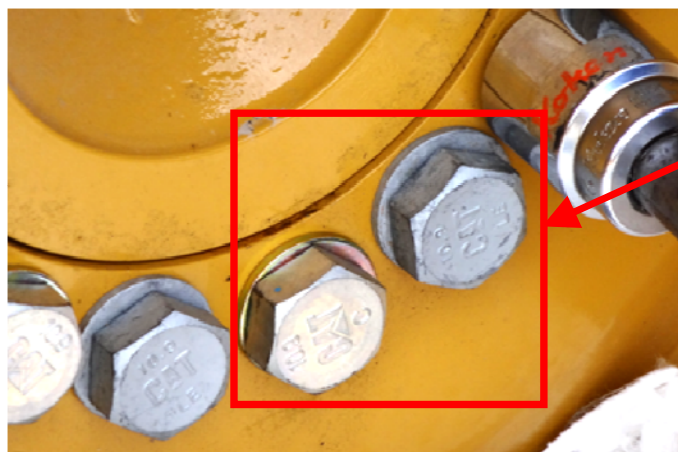

ボルト及びワッシャ  
写真は交換工事中的のものである

枠内右側のボルトが不具合品、  
枠内左側のボルトが交換品

ホイール1本につきボルト16本、  
車両一台につき64本を交換する

識別：改善実施済車には、キャブ後面ガラス左下にNo.外-2090のステッカーを貼付する。