


【改善箇所説明図】

不具合発生箇所：


運転席下部に取付けられるステアリングホース。
近傍に配置される別系統の油圧ホースに干渉し
こすれて損傷する恐れがある。

運転席床下の車両右手側より

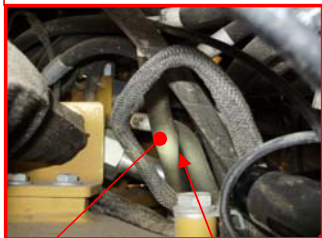

ステアリングホース

ステアリングホースと近傍の
別系統油圧ホースが干渉

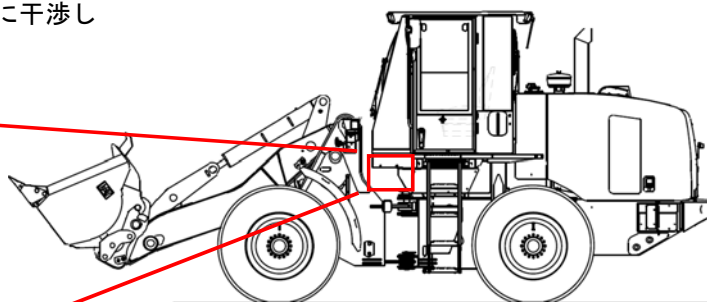


【基準不適合箇所】

ショベルローダのステアリングホースの配置が不適切なため、当該ホースが他の油圧ホースと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースが損傷しステアリングを作動させる作動油が漏れて、最悪の場合、操舵機能が失われるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ホースに保護部品を追加する。
また、ホースの損傷有無を点検し、損傷していたものは、ホースを交換する。

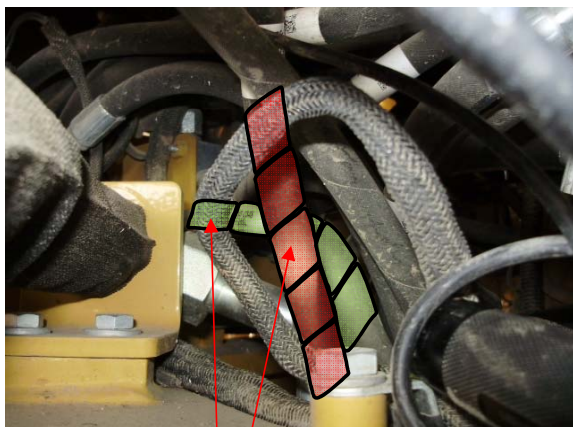

両方のホースにらせん状の保護部品を追加する



保護部品の取付例写真

識別：改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下にNo.外-2091のステッカーを貼付する。