

不 具 合 箇 所 説 明 図



対策品



<不具合の状況>

かじ取り装置において、パワーステアリングモーター周辺部に使用しているグリスが不適切なため、作動熱等により変性することがある。変性したグリスがコミュニテーター部に流れ出すと、コミュニテーター部でショートが発生して警告表示及び警告音とともにパワーステアリングが停止するため、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。

<改善内容>

全車両、パワーステアリングモーターを対策品に交換する。

<識別方法>

左ストラット部分に白色ペイントを塗布する。