


不 具 合 箇 所 説 明 図



基準不適合箇所拡大図



基準不適合箇所

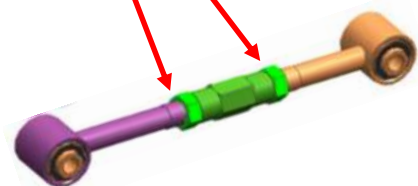

<不具合の状況>

リヤサスペンションにおいて、左右のトーリンク構成ナットの締め付けが不適切なため、使用過程で当該ナットが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガタが発生し、最悪の場合、トーリンクが折れて走行安定性を損なうおそれがある。

<改善内容>

全車両、左右のトーリンク構成ナットの緩みを点検する。緩みがない場合は、当該ナットを再度規定トルクで締め付け、緩みがある場合は、トーリンクを新品に交換する。

<識別方法>

左ストラット部分に緑色ペイントを塗布する。