


改善箇所説明図



250EXC-F 6DAYS

注： は点検部品を示す

- ① トップキャップ
- ② ピストンロッド
- ③ ロックナット

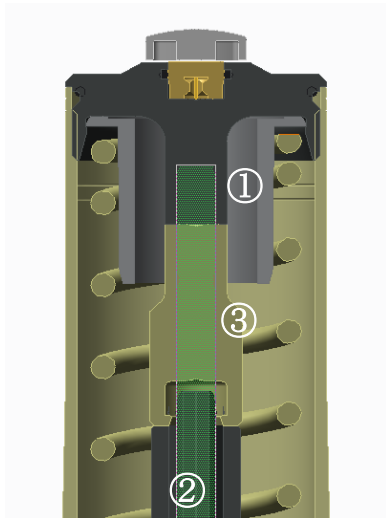

基準不適合発生箇所

左右フロントフォークにおいて、内部のロックナットの締め付けが不適切なため、使用過程で、当該ロックナットが緩むものがある。そのため、異音や走行安定性の支障が発生し、そのままの状態で使用を続けると、当該ロックナットが外れ、最悪の場合、フロントフォークがロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、左右フロントフォークを点検し、ロックナットに緩みがあるものは、適切に締め付ける。また、ロックナットが緩みにより損傷している場合には、損傷箇所を新品に交換する。