



不 具 合 箇 所 説 明 図

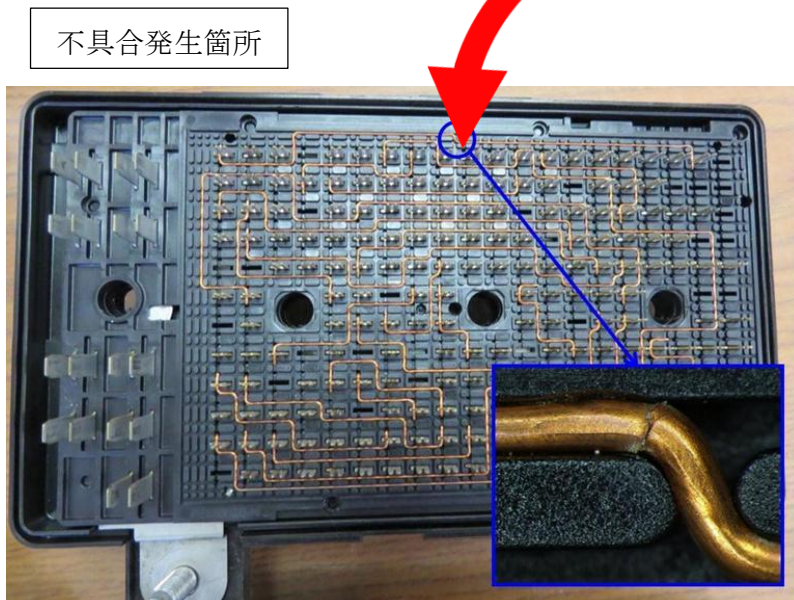

対策部品

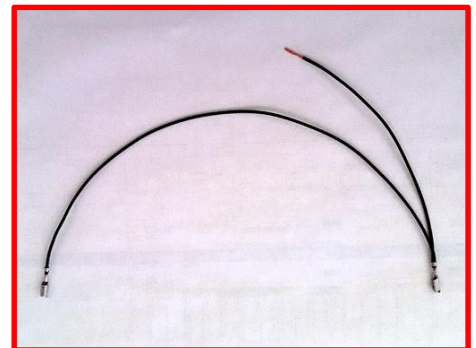

<不具合の状況>

エンジンルーム内フューズボックスにおいて、排気管の熱影響によりフューズボックスが収縮することがある。そのため、そのまま使用を続けると、フューズボックス内のすれ違い用前照灯の電気回路が折損し、最悪の場合、すれ違い用前照灯が不点灯になるおそれがある。

<改善内容>

全車両、対策用のジャンパーハーネスを取り付ける。

<識別方法>

左側ボディストラクチャー部分に緑色ペイントを塗布する。