


改善箇所説明図

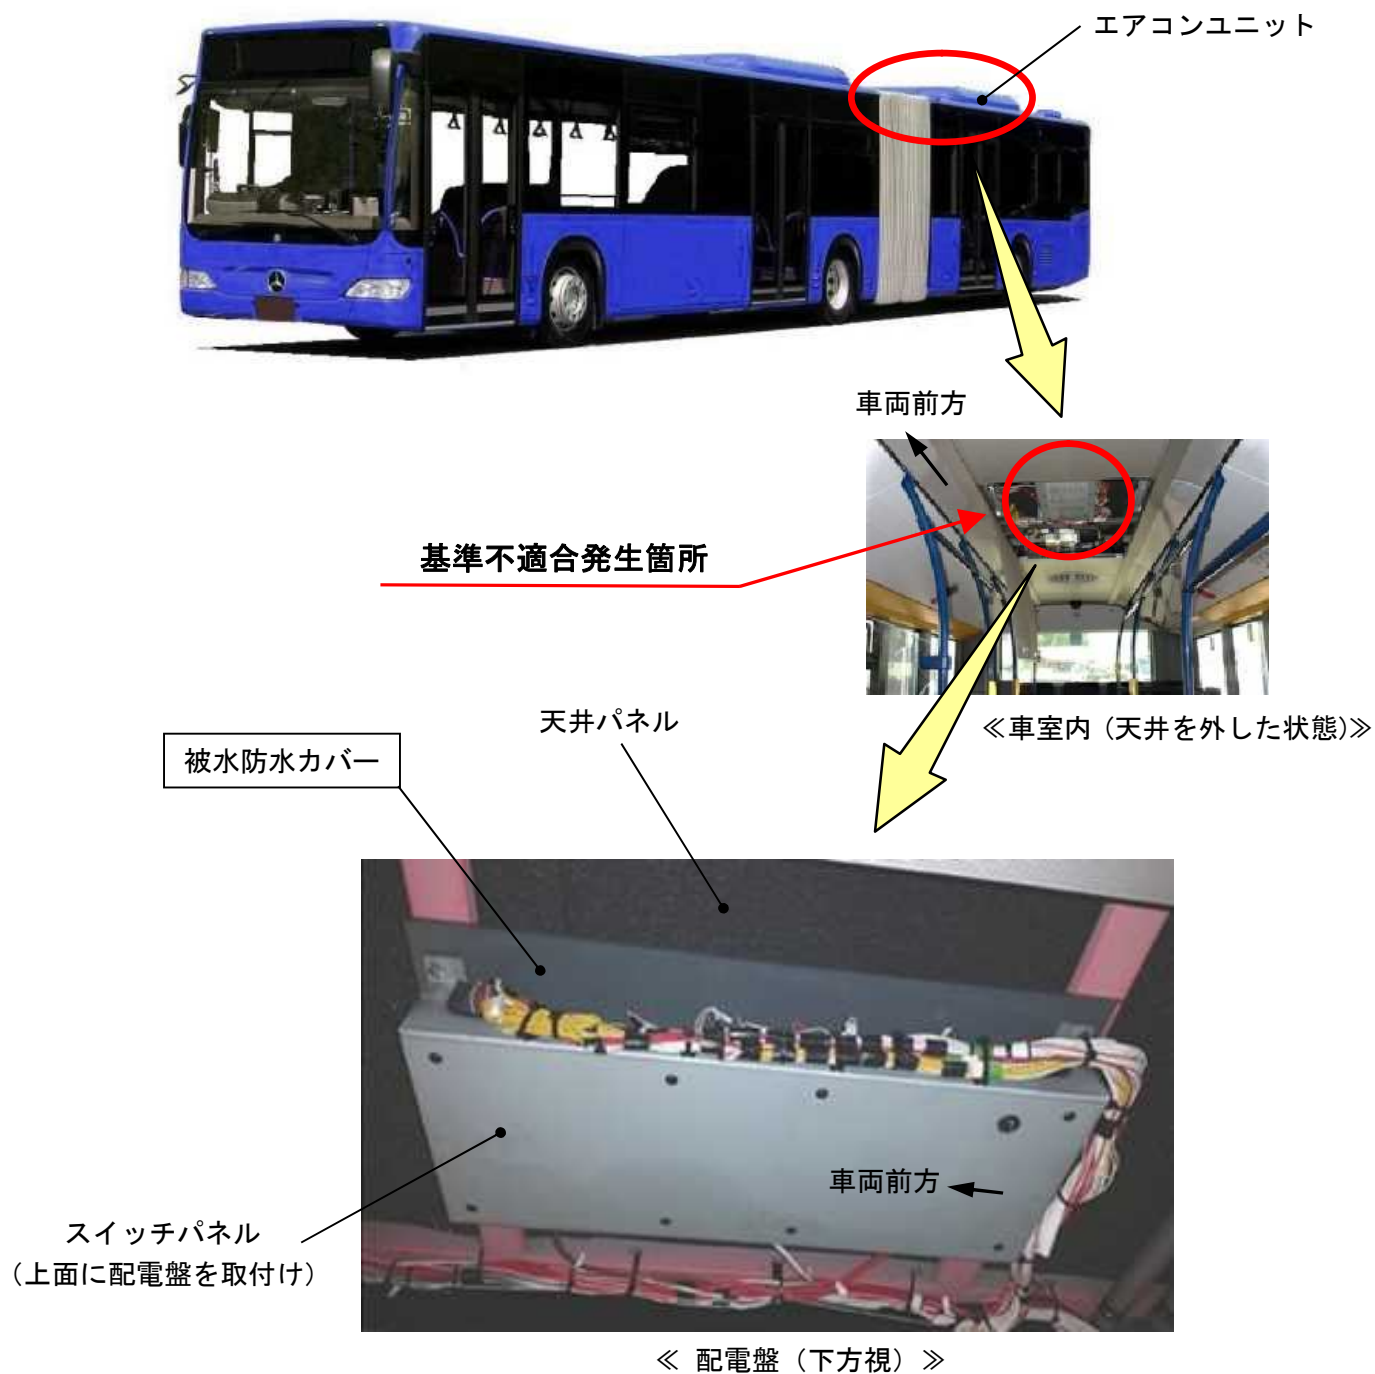

連節バスの後側車両において、天井エアコンユニット部の天井パネル下面に生じた結露水が配電盤への滴下を繰り返すことがある。そのため、配電盤内の電気回路が腐食によって短絡して警告灯の誤点灯等が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、配電盤上部に樹脂製の被水防止カバーを取り付ける。

注：□ は、追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB164」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。