


改善箇所説明図


不具合箇所

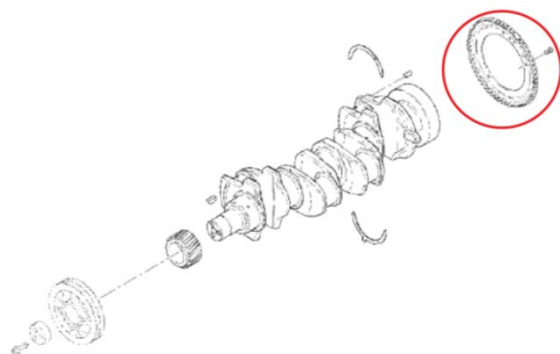

不良部品



(不具合箇所)

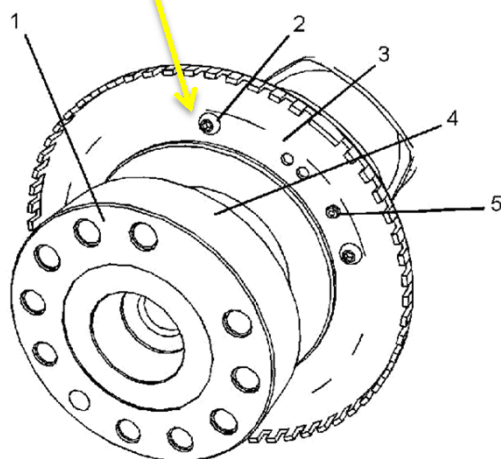

農耕トラクターにおいて、エンジンタイミングセンサーリングの取付指示が不適切なため、取付ボルトの緩み防止剤の塗布量が不足しているものがある。そのため、走行中の振動により取付ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、取付ボルトが脱落し、エンジンタイミングセンサーリングが外れ、最悪の場合、走行中エンジンが停止し、再始動できないおそれがある。

(改善内容)

全車両、タイミングセンサーリングの取付状態を点検し、以下のいずれかの改善をおこなう。

- ① 損傷個所なしの場合、ボルトを交換し、緩み止め防止剤を塗布する。
- ② タイミングセンサーリング損傷の場合、タイミングセンサーリング、ボルトを交換し緩み止め防止剤を塗布する。
- ③ クランクシャフトが損傷している場合、クランクシャフト、タイミングセンサーリング、ボルトを交換し、緩み止め防止剤を塗布する。

(改修後の識別)

改善実施済み車両には、キャブ後方右側にリコール届出番号(外-2213)のステッカーを貼付ける。