
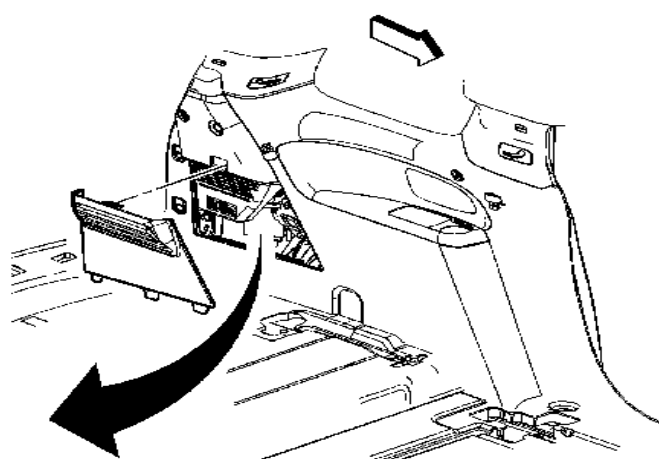


## 不 具 合 箇 所 説 明 図

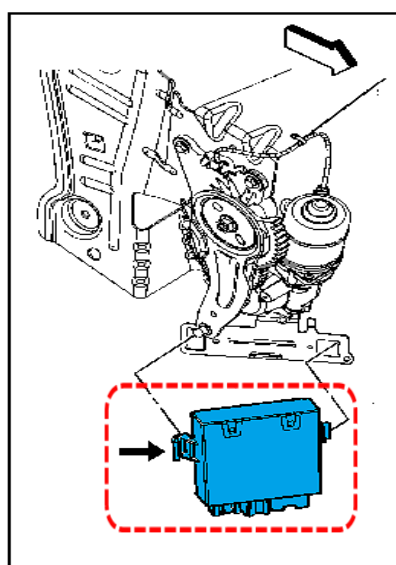

改善箇所を示す

### <不具合の状況>

パワーリフトゲート装着車において、リフトゲートアクチュエーターを制御するリフトゲートコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、リフトゲートダンパーのガス圧が減少して当該ゲートを保持できなくなった際、不具合を検知できないものがある。そのため、急激にゲートが閉まり、使用者がゲートに挟まれ、負傷するおそれがある。

### <改善内容>

全車両、リフトゲートコントロールモジュールのプログラムを書き換える。また、リフトゲートダンパーを点検し、機能していない場合は、当該ダンパーを交換する。

### <識別方法>

左ストラットタワー部分に緑色ペイントを塗布する。