


改善箇所説明図

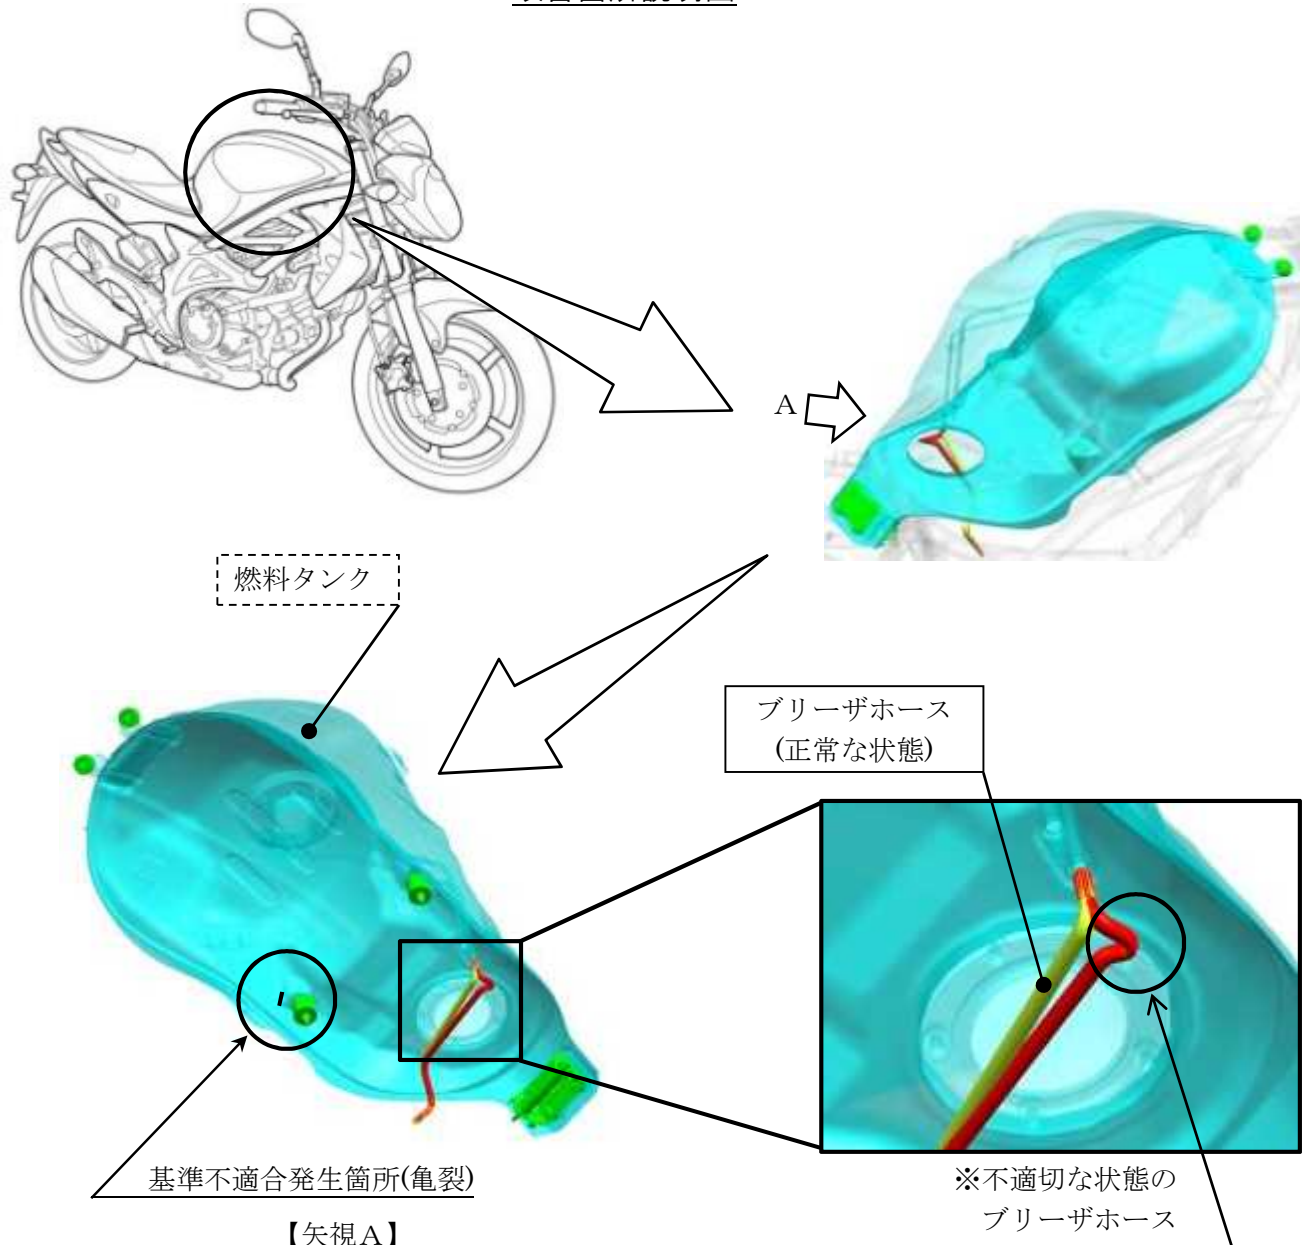

燃料タンクにおいて、ブリーザホースの組付けの作業指示が不適切なため、ホースが屈曲して組付けられているものがある。そのため、ホースが閉塞し、燃料タンクの内圧調整ができず変形して、最悪の場合、燃料タンクが損傷して燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、ブリーザホースの閉塞の有無を点検し、閉塞しているものは燃料タンクとブリーザホースを交換する。また、閉塞していないものは、ブリーザホースを新品に交換する。

注： は全数交換部品を示す。
 は点検してブリーザホースに閉塞があった場合の交換部品を示す。

識別：車わく(車台番号打刻位置付近)に赤色のシールを貼付する。