


改善箇所説明図

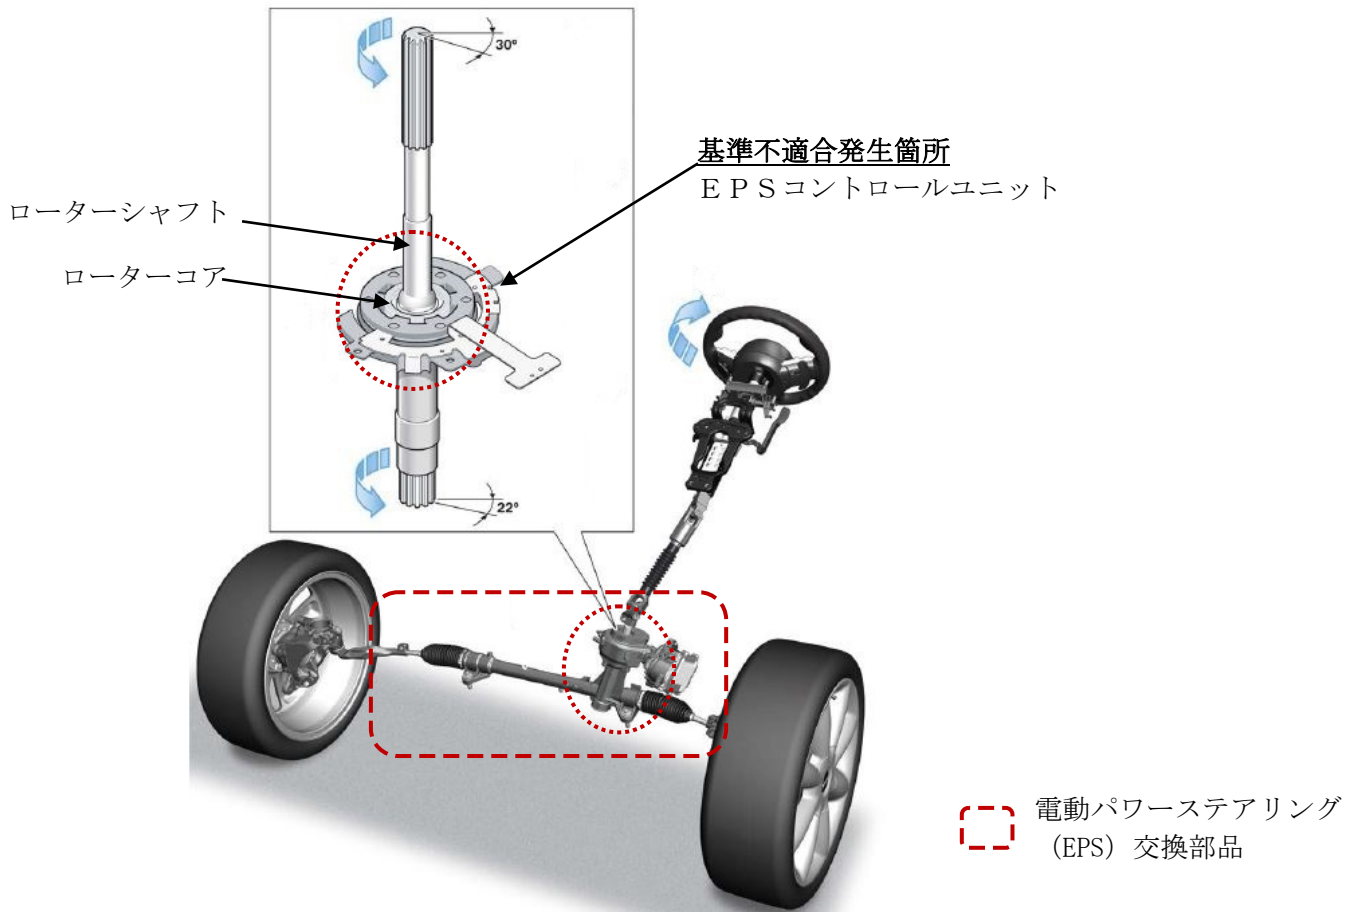

左ハンドル車で説明



不具合の内容

電動パワーステアリング（EPS）において、操作状況を検知するセンサーユニットの製造が不適切なため、ローターコアとローターシャフトにガタが生じているものがある。そのため、EPSコントロールユニットが直進位置を認識できず、警告灯が点灯してパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。

改善措置の内容

電動パワーステアリングを良品と交換する。