


改善箇所説明図

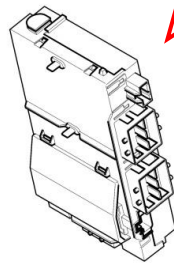

セントラルエレクトロニックモジュール

不具合発生箇所

基準不適合発生箇所

電装品の制御を行うコントロールモジュール(セントラルエレクトロニックモジュール)のプログラムが不適切なため、外気温度が低い環境で、エンジン始動直後に方向指示器を操作すると、故障と診断することがある。そのため、方向指示器が故障していないにもかかわらず、点滅回数が保安基準第41条の規定を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策されたソフトウェアに更新する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2322 のステッカーを貼付する。

注: は不具合箇所を示す。