


改善箇所説明図



基準不適合箇所

車両配線

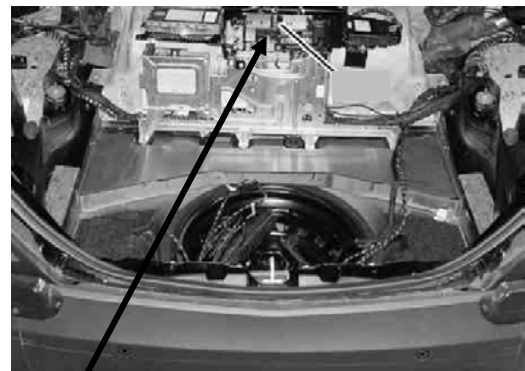

基準不適合箇所

リア SAM コントロールユニット

注： は、配索を修正する部品を示す
 は、プログラムを修正する部品を示す

- ① 電子式イグニッションスイッチにおいて、電気回路の設計が不適切なため、メインバッテリーの電圧が低下した状態でエンジンを停止させると、当該スイッチに適切な電圧がかからないことがある。そのため、電動パーキングブレーキが作動しなくなるほか、オートマチックトランスミッションのレンジをパーキングの位置に変更することができなくなり、車両が動き出すおそれがある。
- ② アイドリングストップ用のバックアップバッテリーにおいて、不具合を検出するプログラムが不適切なため、不具合が無いにもかかわらず不具合があるものと判断し、警告灯が点灯することがある。

改善の内容

- ① 全車両、電気配線の取り回しを変更する。
- ② 全車両、プログラムを対策プログラムに書き換える。