


不 具 合 箇 所 説 明 図



ヘッドランプ・ロービーム・リレー

エンジンルーム・フューズブロック

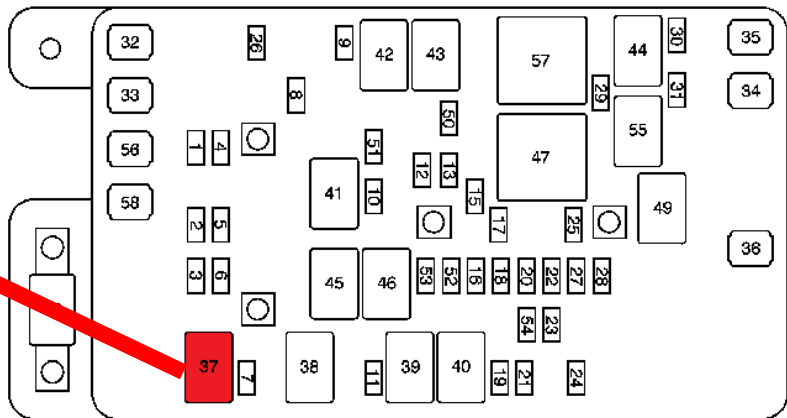

は改善箇所を示す

<不具合の状況>

前照灯において、ロービームを制御しているリレーの製造が不適切なため、リレー内部の素子と基板のはんだ付けが不十分なものがある。そのため、エンジンの熱によりはんだ付け部の電気抵抗が増加すると、通電時に発熱してリレーが損傷し、ロービームが点灯しなくなるおそれがある。

<改善内容>

全車両、ロービームを制御しているリレーを対策品に交換する。

<識別方法>

左ストラットタワー部分に青色ペイントを塗布する。