

改善箇所説明図



室内シートレールの後端に隣接する部分のカーペット裏で、溶接スタッド上に配線ブロックを取り付ける



不具合の状況

電気装置において、電気配線の配線設計が不適切なため、電気配線と座席のスライド機構が接触することがある。そのため、電気配線の被膜が損傷し、シート内部のアース線に過大な電気が流れ、アース線が焼損するおそれがある。

改善の内容： 全車両の電気配線を点検し、被覆に損傷のないものは、配線ブロックを取り付け電気配線を固定する。また、被覆に損傷があるものは、損傷の程度により絶縁テープにより補修もしくは、新品に交換する。