


改善箇所説明図

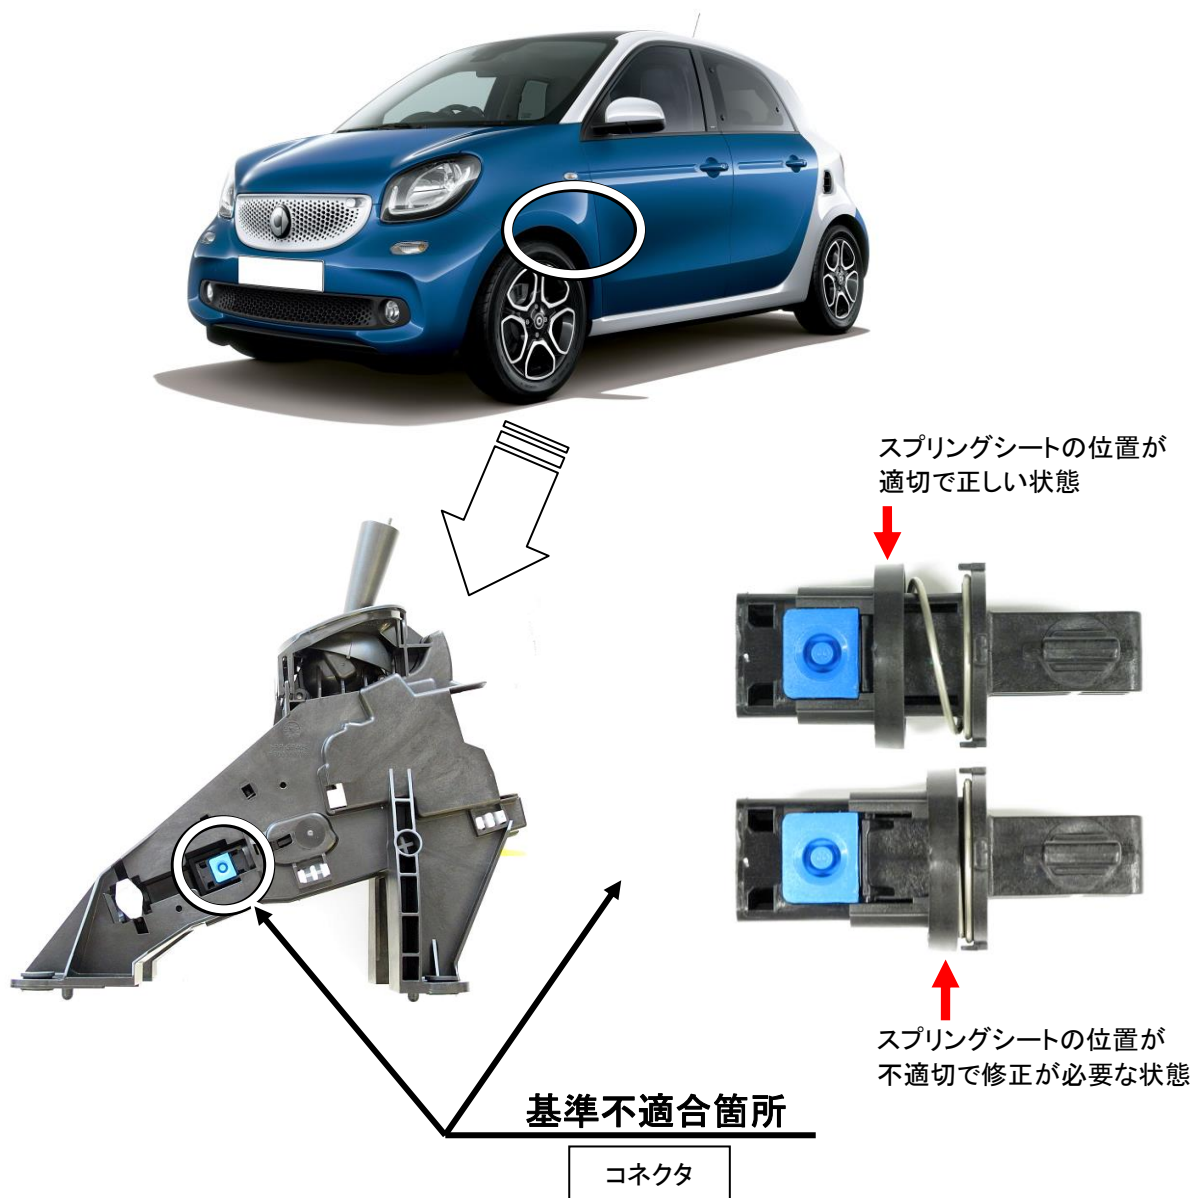

注： は、点検し、正しく取付けられていない場合は修正して接続しなおす部位を示す

オートマチックトランスミッションにおいて、パーキングロックを作動させるコネクタとケーブルの取り付けが不適切なため、シフトをPレンジに操作すると、コネクタとケーブルの接続が外れることがある。そのため、Pレンジでパーキングロックが作動しなくなり、駐車ブレーキをかけずに駐車すると、車両が動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両、コネクタとケーブルの結合部を点検し、正しく取り付けられていない場合は、正しい組み付けを
しなおす。