


改善箇所説明図

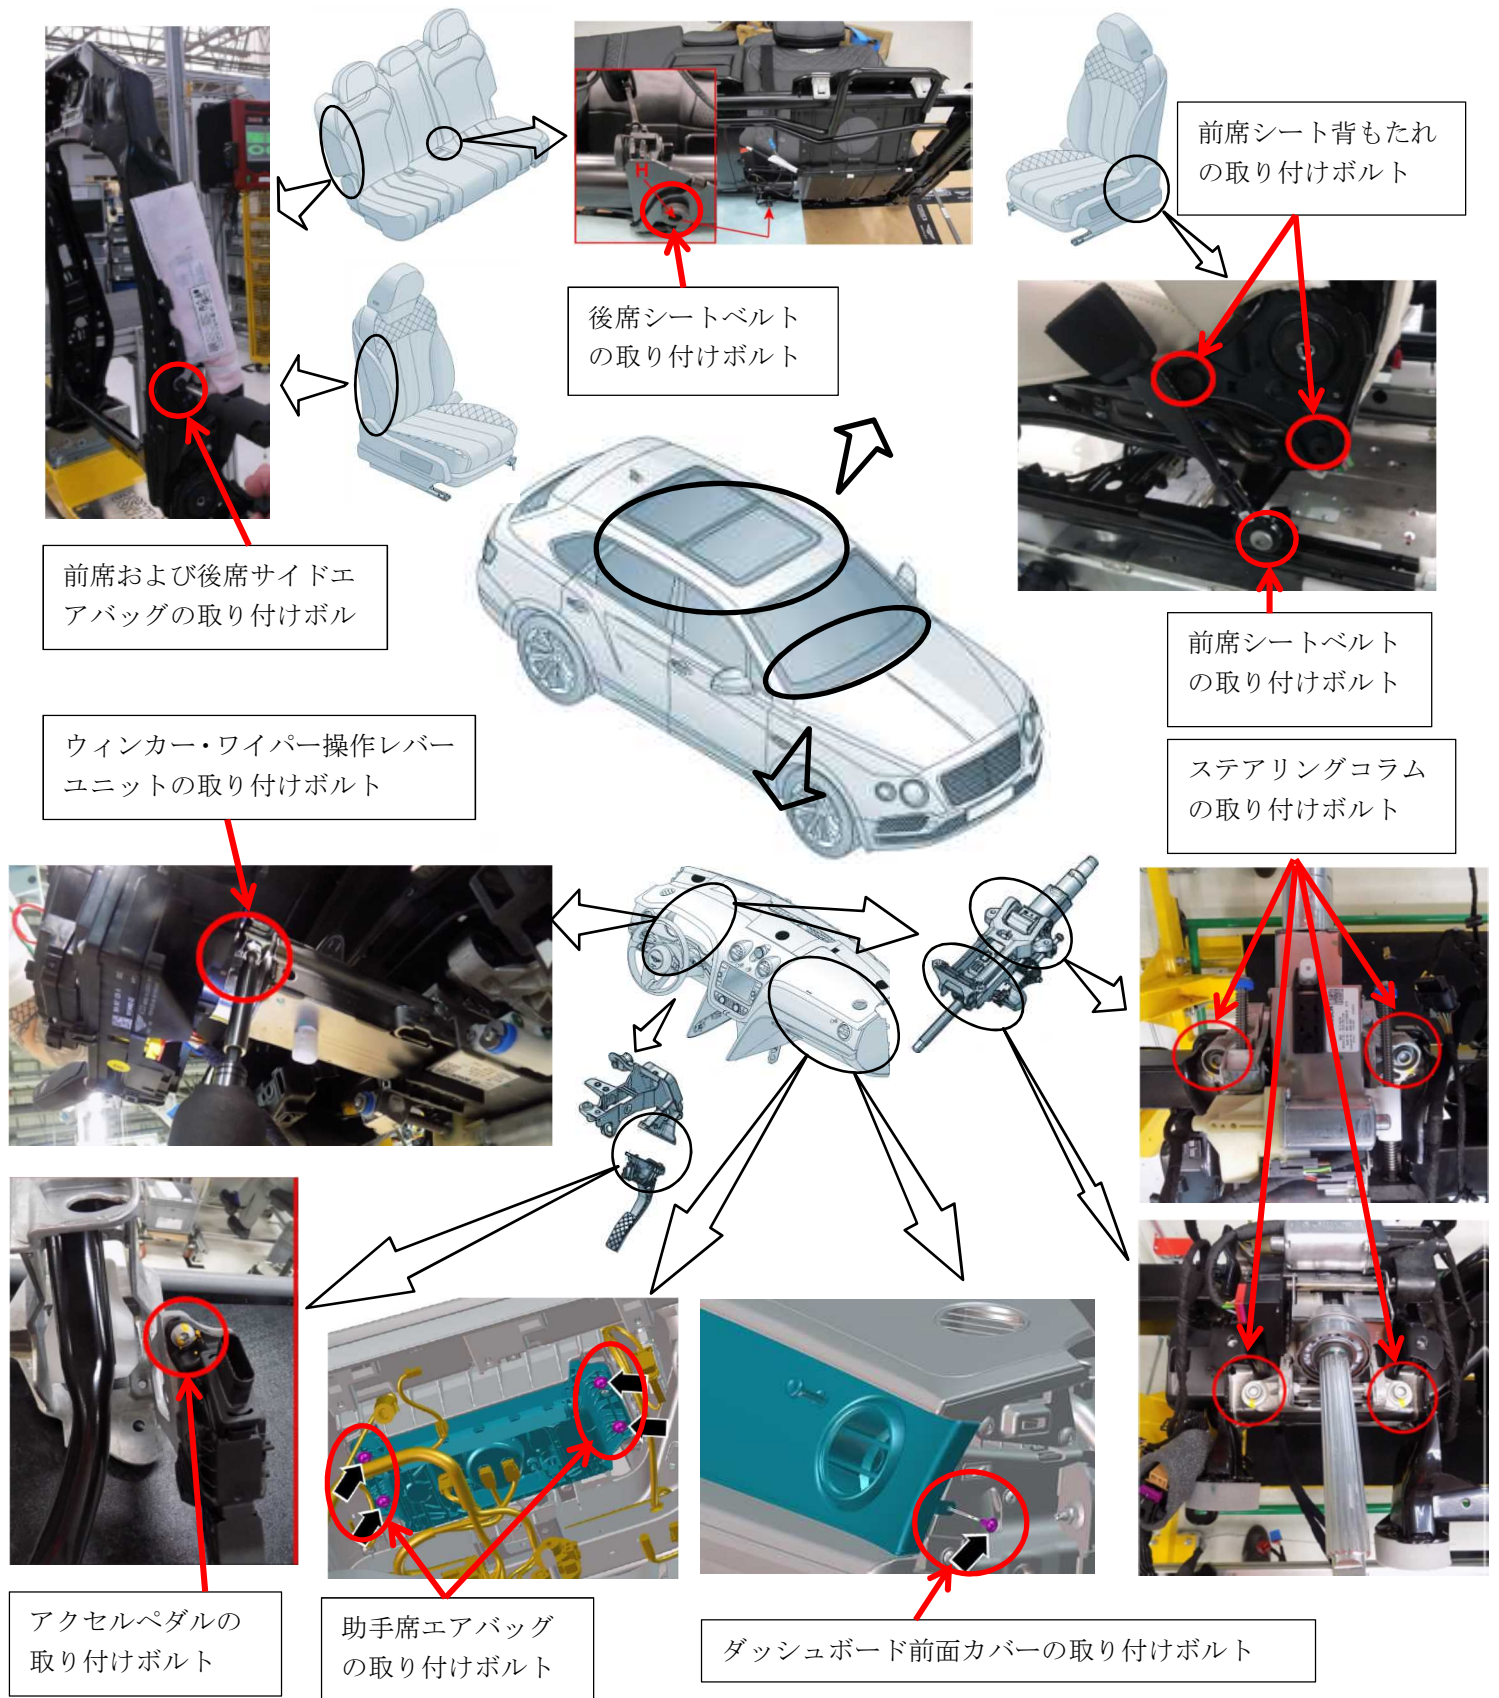

注意： は不具合箇所を示す。

不具合の内容

車両製造時の作業管理が不適切なため、サイドエアバッグ、助手席エアバッグ、前席シートベルトバックル、前席シート背もたれ、後席シートベルト、ステアリングコラム、ウィンカー・ワイパー操作レバーユニット及びアクセルペダル等の取付ボルトが規定のトルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行振動等によって取付ボルトに緩みが生じ、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが外れて、ウィンカー、ワイパー、ハンドル、アクセルが操作できなくなったり、衝突時に乗員を正しく拘束できなくなったり、エアバッグが展開時に正しく展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両締め付けトルクを点検し、適切なトルクで締め付けられていない場合は、規定のトルクで締め付ける。

識別

右ボンネット横の電気ケーブルのジャンクションボックスに赤色のペイントを塗布する。